

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Counting Scale USER MANUAL

Model: JCS-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTING SCALE

Model: JCS-C



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Power On Display

1. The JCS-C precision scale boasts exceptional industrial quality and innovative design concepts for SMT production counting. It offers outstanding performance and can meet a variety of work requirements in different environments. This product serves as a weighing, counting, and formula scale for use in factories and laboratories. It is intended for non-trade use.
2. Multiple weighing units: Kg, grams, lb, ounces, carat and other custom weighing units are available.
3. Enhanced micro-weighing for precise sample additions: Utilizing the latest digital processing technology, it maintains stability in reading while significantly improving response speed for micro additions. This ensures consistency between the sample added and the scale's reading.
4. Automatic zero stability setting: Environmental changes can cause zero drift in the display. The automatic zero stability setting ensures that the scale maintains weighing from the minimum weighing value even with minor environmental fluctuations.

B. Power On Display

1. Display "888888" for 1 second.	2. Display specifications as "3000.1" for 0.5 seconds.
Weight Window 888888	Weight Window 3000.1
3. Display voltage.	4. Return to zero.
Weight Window dc-7.4	Weight Window 0.000

C. Common Functions

1. Keypads (4 in total):

【CAL】、【PCS】、【UNIT】、【ZERO/TARE】

2. Simple functions:

(1) Zero-setting range: $\pm 2\%$.

(2) Tare range: 2%~100%. When using 【ZERO/TARE】, it functions as zero-setting within the zero-setting range, otherwise, it tares.

(3) Default function: Simple weighing, but can also be switched to the desired function or setting as needed.

(4) Overload: When exceeding 100%FS + 9d, it displays 【-DE-】。

(5) Counting: When exceeding 999999, it displays 【—————】。

(6) Low voltage:


Below 3.55V, it continuously displays the voltage value.

Above 3.55V but below 3.65V, it intermittently indicates low voltage.

(7) When displaying internal codes after startup, it prompts for recalibration or servicing.

3. Indicator lights

Zero, Tare, PCS, Kg, g, lb, oz, ct, AC.

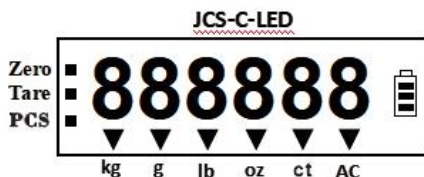

4. Unit conversion

Press the 【UNIT】 key to switch between Kg/g/Lb/oz/ct units; the unit change is not saved.

5. Counting Function



①



②



③



④



⑤




⑥

(1) If sampling has been done previously, pressing the **【UNIT】** key allows direct switching to counting mode.

A. To resample if necessary, long-press the **【PCS】** key to reselect the sampling quantity.

B. While counting, pressing the **【UNIT】** key allows exit.

(2) If no previous sampling has been done, press the **【UNIT】** key until the PCS indicator light is on to enter the sampling quantity selection mode:

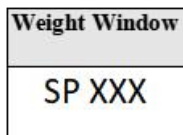

- A. Press the **【CAL】** key to choose a quantity value of 10/20/50/100/200/500, place the object, press the **【PCS】** key to confirm, and proceed to the next step.
- B. During the selection of the sampling quantity, you can press the **【UNIT】** key to exit.

Note: If the weight is zero or negative, it will display **【-Erro-】** and return to the sampling quantity selection.


If the single weight is less than 50% of the scale division value, it will display **【-SLAC-】** before entering counting mode.

If the sampled weight is less than 40 scale division values, it will display **【-CSL-】** before entering counting mode.

D. User Calibration


1. Access user calibration:

In weighing mode, long-press the **【CAL】** key for 2 seconds to access user calibration, displaying:

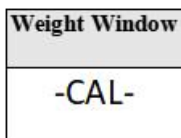


2. Obtain the calibration zero point:

displaying:

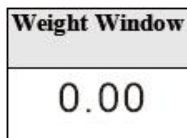

After obtaining the zero point, press any key proceed to the next step.

3. Choose the calibration weight value, with a blinking display of the calibration weight

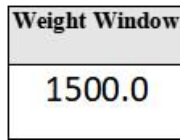


- A. If no change in calibration weight value is needed, press any key once, displaying the weight of weight, place the calibration weight, press the **【ZERO/TARE】** key to complete the calibration.
- B. If a change in calibration weight value is needed:
- Press the **【PCS】** key to move the digits (starting from the highest digit), with the currently modified digit blinking.
 - Press the **【ZERO/TARE】** key to change the current digit value (cycling from 0 to 9).
 - Press the **【UNIT】** key to confirm the calibration weight value and display the entire calibration weight value blinking.
 - After confirming the calibration weight value, place the calibration weight and press the **【ZERO/TARE】** key to complete the calibration.

E. Settings Mode

Press the **【ZERO/TARE】** key when powering on to enter the settings mode, displaying XXXXXX (default 102063).

- Use the **【PCS】** key to move the digits (starting from the highest digit), with the currently modified digit blinking.
- Use the **【ZERO/TARE】** key to change the current digit value (cycling from 0 to 9).
- Press the **【UNIT】** key to confirm and return to weighing.

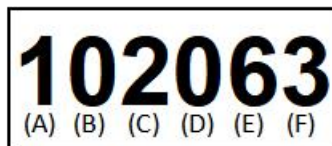

(1) Option C represents brightness settings (range: 1~3), default is 2:
LED: 1 - Lowest, 2 - Medium, 3 - Highest.


- (2) Option D represents zero tracking range (range: 0~9), default is 1:
- Zero tracking range = (D value) × 0.5d.
 - For example, 0 represents auto, 1 represents 0.5d, 2 represents 1d, and so on.
- (3) Option E represents linear compensation range, default is 0:
- 1~9 represents 1~9d.
- (4) Option F represents the power-on default unit (range 1~3), default value is consistent with the model setting:
- 1 represents default unit: kg.
 - 2 represents default unit: Lb.
 - 3 represents default unit: g.
 - 4 represents default unit: oz.
 - 5 represents default unit: ct.

Note:

- If the weight decimal point is ≥ 3 digits and the unit is set to g in the model setting, changing to kg/Lb is ineffective (default switches to more than 5 decimal places).
- After changing the model, the default unit becomes consistent with the model unit setting. For example, if the model was set to kg, and the power-on default unit was set to Lb, but the unit was changed to g during the model change, the power-on default unit becomes g.

F. Model Setting Mode

Press the **【CAL】** + **【UNIT】** keys when powering on to enter the model setting mode, displaying (default 03000.1).

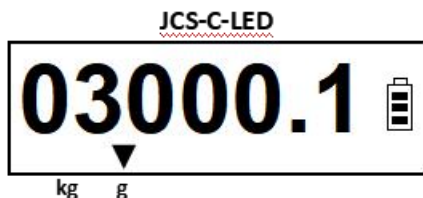

This represents the model as follows: Maximum weighing value of 3000.0, 1 decimal place, division value of 1, unit in g.

Use the **【PCS】** key to move digits (from the 6th digit to the 2nd digit), selecting the decimal point, division value (rightmost digit), and unit.

Use the **【ZERO/TARE】** key to change digits, decimal places, division value, and unit.

Use the **【UNIT】** key to confirm changes and return to weighing.

1. Change the maximum weighing value:

Use the **【PCS】** key to move digits (from the 6th digit to the 2nd digit) and use the **【ZERO/TARE】** key to update digits.

2. Change the division value:

Use the **【PCS】** key to move to the 1st digit (rightmost digit) and use the **【ZERO/TARE】** key to switch division values (1/2/5).

3. Change the decimal places:

Use the **【PCS】** key to move to the blinking decimal point and use the **【ZERO/TARE】** key to switch between 0~5 decimal places.

4. Change the unit for the model:

Use the **【PCS】** key to move to the unit symbol blinking, and use the **【ZERO/TARE】** key to switch between Kg/g.

G. Metrological Performance:

Specifications	Calibration Division Value (e)	Display Division Value (d=e)	Maximum Weighing (Max)	Minimum Weighing (Min 20e)	Zero-setting Range (±2% Max)	Tare Range (+100% Max)	Display Limit (Max+9E)
10kg	0.1g	0.1g	10kg	2g	±200g	+10kg	10000.9

H. Choice of power source:

1、North America plug:AC110V 60Hz

2、European plug:AC220-240V 50Hz

3、Australian plug:AC220-240V 50Hz

I. Environmental Requirements:

Humidity: Relative humidity not exceeding 90%

Temperature: Storage temperature -10°C to +50°C

Operating temperature 0°C to +40°C

Humidity: Storage humidity <70%RH (no frost)

Operating humidity <90%RH (no condensation)

J. Common trouble shooting:

No	TROUBLE	MEANS	REASON	ADVISE
1	Turn on ,show“LB”and alarm	LOW BATTERY(POWER)	Battery no power	RECHARGING
			Battery broken	change the battery
2	Turn on ,show“ED”	WEIGHING ERROR	LOAD CELL LINE SEALING -OFF	RE-SEALING
			LOAD CELL TOUCH WITH SOMETHING	CHECKING
			LOAD CELL BROKEN	CHANGE THE LOAD CELL
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
3	Turn on ,hop counting	The weight window number on changing, cannot weighing	too WET	DRY the PCB and load cell
			TOO DURTY	take down the PCB, using Alcohol cleaning first ,then dry it
			LOAD CELL TOUCH WITH SOMETHING	CHECKING
			LOAD CELL LINE SEALING -OFF	RE-SEALING
			LOAD CELL BROKEN	CHANGE THE LOAD CELL
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
4	When charging ,counting	The weight window number on changing, cannot charging	Adaptor	change the adaptor
5	Digital 8 not full show	Digital 8 not full show ,or less	electronic circuit short	using rubber-insulated wire link together
			LED Broken	change the LED
			Drive broken	change the display board
6	key can not working	press the key can not working	the key be stucked	checking
			the key can not spring back	changing the key
			key electronic circuit short	using rubber-insulated wire link together
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
			KEY BOARD CORRODE	CHANGE THE KEY BOARD

7	NO WEIGHT	no any weight	the load cell line and PCB link broken	checking
			LOAD CELL LINE SEALING -OFF	RE-SEALING
			LOAD CELL BROKEN	CHANGE THE LOAD CELL
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
8	can not turn on	press the on/off button ,can not turn on	the ON/OFF BUTTON BROKEN	CHANGE THE ON/OFF BUTTON
			CHECK THE BATTERY POWER IS ENOUGH	LOW VOLT ,RECHARGE
				BATTERY BROKEN CHANGE IT ,V<5.6V
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
9	when turn on DI DI DI sound all the time	when turn on DI DI DI sound all the time	CHECK THE BATTERY POWER IS ENOUGH	LOW VOLT ,RECHARGE
				BATTERY BROKEN CHANGE IT ,V<5.6V
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
10	turn on the sound normal,but no words	turn on the sound normal,but no words	check the displaybord to PCB link is ok	turn off , relink the display board link
			display board broken	change the display board
11	turn on show"8"all the time	when turn on the scale,all the window show 8,can not weighing,and the sound it is normal	check the displaybord to PCB link is ok	turn off , relink the display board link
			display board broken	change the display board
12	can not recharge	When charging AC light is working,but can not charge	Adaptor	change the adaptor
			Battery broken	change the battery
		When charging AC light is not working,	adaptor	change the adaptor
			adaptor plug	take down recharging
			charging connect broken	change the connect part
			the charging connect to the PCB link off	re sealing
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
			Battery broken	change the battery

	Items	Description
1	Sales territory	North America
2	Name	Counting Scale
3	Model	JCS-C
4	Parameter	Rating(s): AC110V/60Hz, Capacity: 10kg, Division: 0.1g

	Items	Description
1	Sales territory	Europe
2	Name	Counting Scale
3	Model	JCS-C
4	Parameter	Rating(s): AC220-240V/50Hz, Capacity: 10kg, Division: 0.1g

	Items	Description
1	Sales territory	Australia
2	Name	Counting Scale
3	Model	JCS-C
4	Parameter	Rating(s): AC220-240V/50Hz, Capacity: 10kg, Division: 0.1g

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Balance de comptage MANUEL D'UTILISATION

Modèle: JCS-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTING SCALE

Modèle: JCS-C



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Affichage de mise sous tension

1. La balance de précision JCS-C bénéficie d'une qualité industrielle exceptionnelle et de concepts de conception innovants pour le comptage de la production SMT. Elle offre des performances exceptionnelles et peut répondre à une variété d'exigences de travail dans différents environnements. Ce produit sert de balance de pesage, de comptage et de formule pour une utilisation dans les usines et les laboratoires. Il est destiné à un usage non commercial.
2. Plusieurs unités de pesage : kg, grammes, lb, onces, carats et autres unités de pesage personnalisées sont disponibles.
3. Micro-pesée améliorée pour des ajouts d'échantillons précis : Utilisant la dernière technologie de traitement numérique, elle maintient la stabilité de la lecture tout en améliorant considérablement la vitesse de réponse pour les micro-ajouts. Cela garantit la cohérence entre l'échantillon ajouté et la lecture de la balance.
4. Réglage automatique de la stabilité du zéro : les changements environnementaux peuvent entraîner une dérive du zéro sur l'affichage. Le réglage automatique de la stabilité du zéro garantit que la balance maintient la pesée à partir de la valeur de pesée minimale, même en cas de fluctuations environnementales mineures.

B. Affichage de mise sous tension

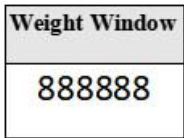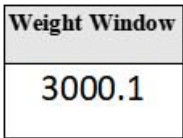1. Affichez « 888888 » pendant 1 seconde.	2. Affichez les spécifications comme « 3000,1 » pendant 0,5 seconde.
	
3. Afficher la tension.	4. Retour à zéro.

Weight Window dc-7.4	Weight Window 0.000
--	---

C. Fonctions communes

1. Claviers (4 au total) :

【CAL】、【PCS】、【UNITÉ】、【ZÉRO/TARE】

3. Fonctions simples :

(1) Plage de mise à zéro : ± 2 %.

(2) Plage de tare : 2 % à 100 %. Lorsque vous utilisez la fonction 【ZERO/TARE】 , elle fonctionne comme une mise à zéro dans la plage de mise à zéro, sinon, elle effectue la tare.

(3) Fonction par défaut : pesée simple, mais peut également être commutée sur la fonction ou le réglage souhaité selon les besoins.

(4) Surcharge : lorsque 100 % FS + 9 jours sont dépassés, il affiche 【-DE-】 .

(5) Comptage : lorsqu'il dépasse 999999, il affiche 【—————】 .

(6) Basse tension :


En dessous de 3,55 V, il affiche en continu la valeur de tension.

Au-dessus de 3,55 V mais en dessous de 3,65 V, cela indique par intermittence une basse tension.

(7) Lors de l'affichage des codes internes après le démarrage, il demande un recalibrage ou un entretien.

3. Voyants lumineux


Zéro, Tare, PCS, Kg, g, lb, oz, ct, AC.

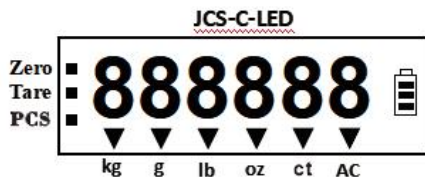

4. Conversion d'unités

Appuyez sur la touche **【UNIT】** pour basculer entre les unités Kg/g/Lb/oz/ct ; le changement d'unité n'est pas enregistré.

5. Fonction de comptage

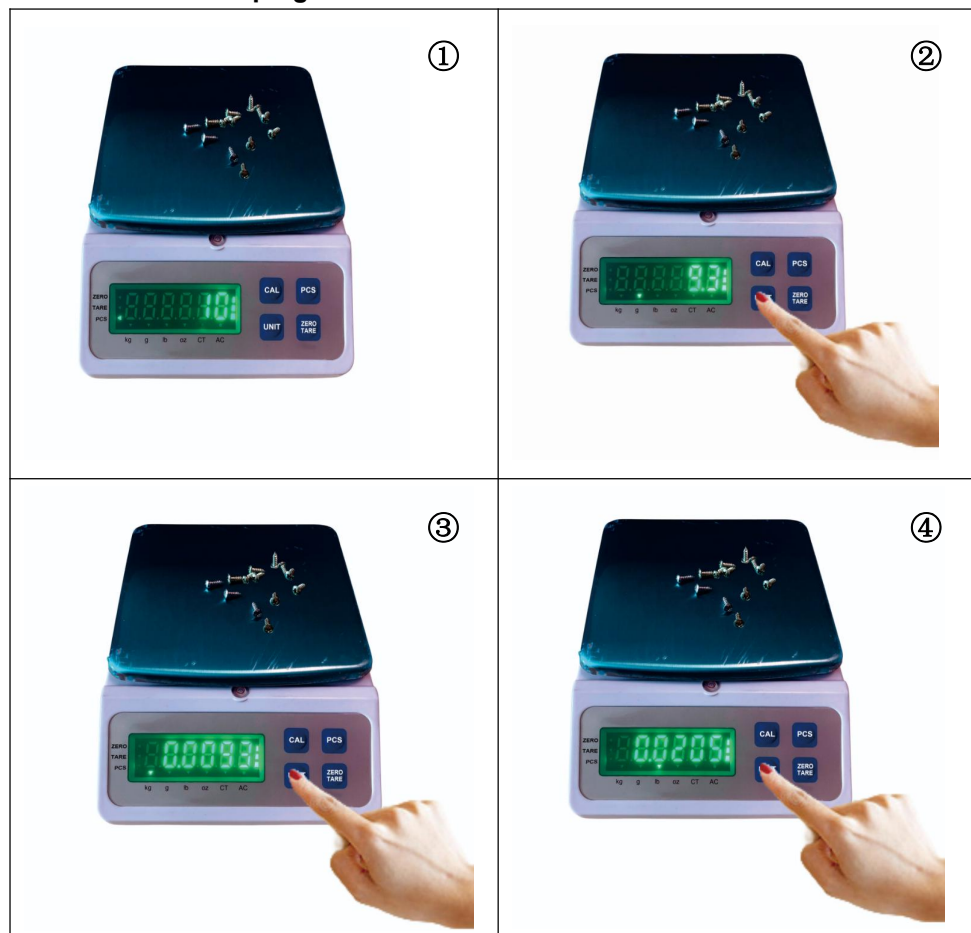




(2) Si l'échantillonnage a été effectué précédemment, appuyer sur la touche **【UNIT】** permet de passer directement en mode comptage.

A. Pour rééchantillonner si nécessaire, appuyez longtemps sur la touche **【PCS】** pour resélectionner la quantité d'échantillonnage.

B. Pendant le comptage, appuyer sur la touche **【UNIT】** permet de sortir.

(2) Si aucun échantillonnage n'a été effectué auparavant, appuyez sur la touche **【UNIT】** jusqu'à ce que le voyant PCS s'allume pour accéder au mode de sélection de la quantité d'échantillonnage :

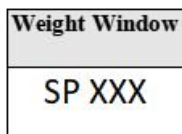

C. Appuyez sur la touche **【CAL】** pour choisir une valeur de quantité de 10/20/50/100/200/500, placez l'objet, appuyez sur la touche **【PCS】** pour confirmer et passez à l'étape suivante.

D. Lors de la sélection de la quantité d'échantillonnage, vous pouvez appuyer sur la touche **【UNIT】** pour quitter.

Remarque : si le poids est nul ou négatif, il affichera **【-Erro-】** et reviendra à la sélection de la quantité d'échantillonnage.


Si le poids unique est inférieur à 50 % de la valeur de division de la balance, il affichera **【-SLAC-】** avant d'entrer en mode de comptage.

Si le poids échantillonné est inférieur à 40 valeurs de division de la balance, il affichera **【-CSL-】** avant d'entrer en mode de comptage.

D. Étalonnage par l'utilisateur


1. Accéder à l'étalonnage utilisateur :

En mode pesée, appuyez longuement sur la touche **【CAL】** pendant 2 secondes pour accéder à l'étalonnage utilisateur, affichant :

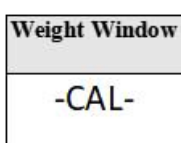


3. Obtenir le point zéro d'étalonnage :

affichage :

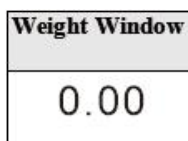

Après avoir obtenu le point zéro, appuyez sur n'importe quelle touche pour passer à l'étape suivante.

3. Choisissez la valeur du poids d'étalonnage, avec un affichage clignotant du poids d'étalonnage

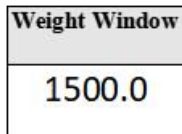

A. Si aucun changement dans la valeur du poids d'étalonnage n'est nécessaire, appuyez une fois sur n'importe quelle touche, affichant le poids, placez le poids d'étalonnage, appuyez sur la touche **【ZERO/TARE】** pour terminer l'étalonnage.


B. Si une modification de la valeur du poids d'étalonnage est nécessaire :

- v. Appuyez sur la touche **【PCS】** pour déplacer les chiffres (en commençant par le chiffre le plus élevé), le chiffre actuellement modifié clignotant.
- vi. Appuyez sur la touche **【ZERO/TARE】** pour modifier la valeur numérique actuelle (en passant de 0 à 9).
- vii. Appuyez sur la touche **【UNIT】** pour confirmer la valeur du poids d'étalonnage et afficher la valeur entière du poids d'étalonnage en clignotant.
- viii. Après avoir confirmé la valeur du poids d'étalonnage, placez le poids d'étalonnage et appuyez sur la touche **【ZERO/TARE】** pour terminer l'étalonnage.

E. Mode Paramètres

Appuyez sur la touche **【ZERO/TARE】** lors de la mise sous tension pour accéder au mode de réglage, affichant XXXXXX (par défaut 102063).

- Utilisez la touche **【PCS】** pour déplacer les chiffres (en commençant par le chiffre le plus élevé), le chiffre actuellement modifié clignotant.
- Utilisez la touche **【ZERO/TARE】** pour modifier la valeur numérique actuelle (en passant de 0 à 9).
- Appuyez sur la touche **【UNIT】** pour confirmer et revenir à la pesée.

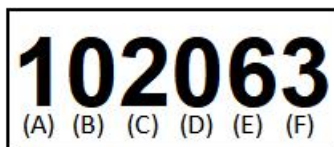

(1) L'option C représente les paramètres de luminosité (plage : 1 à 3), la valeur par défaut est 2 :

LED : 1 - Le plus bas, 2 - Moyen, 3 - Le plus haut.

(2) L'option D représente la plage de suivi zéro (plage : 0~9), la valeur par défaut est 1 :

a) Plage de suivi du zéro = (valeur D) × 0,5d.

b) Par exemple, 0 représente auto, 1 représente 0,5d, 2 représente 1d, et ainsi de suite.

(3) L'option E représente la plage de compensation linéaire, la valeur par défaut est 0 :

a) 1~9 représente 1~9d.

(4) L'option F représente l'unité par défaut à la mise sous tension (plage 1 à 3), la valeur par défaut est cohérente avec le paramètre du modèle :

a) 1 représente l'unité par défaut : kg.

b) 2 représente l'unité par défaut : Lb.

c) 3 représente l'unité par défaut : g.

d) 4 représente l'unité par défaut : oz.

e) 5 représente l'unité par défaut : ct.

Note:


- Si le point décimal du poids est ≥ 3 chiffres et que l'unité est définie sur g dans les paramètres du modèle, le passage à kg/Lb est inefficace (les

commutateurs par défaut utilisent plus de 5 décimales).

- Après avoir modifié le modèle, l'unité par défaut devient cohérente avec le paramètre d'unité du modèle. Par exemple, si le modèle a été défini sur kg et que l'unité par défaut à la mise sous tension a été définie sur Lb, mais que l'unité a été modifiée sur g pendant le changement de modèle, l'unité par défaut à la mise sous tension devient g.

F. Mode de réglage du modèle

Appuyez sur les touches **【CAL】** + **【UNIT】** lors de la mise sous tension pour accéder au mode de réglage du modèle, affichant (par défaut 03000.1).

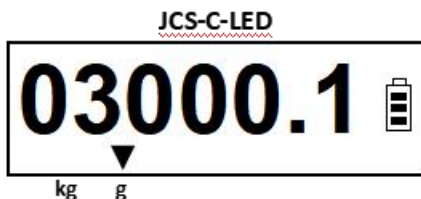

Ceci représente le modèle comme suit : Valeur de pesée maximale de 3000,0, 1 décimale, valeur de division de 1, unité en g.

Utilisez la touche **【PCS】** pour déplacer les chiffres (du 6e au 2e chiffre), en sélectionnant le point décimal, la valeur de division (chiffre le plus à droite) et l'unité.

Utilisez la touche **【ZÉRO/TARE】** pour modifier les chiffres, les décimales, la valeur de division et l'unité.

Utilisez la touche **【UNIT】** pour confirmer les modifications et revenir à la pesée.

5. Modifier la valeur de pesée maximale :

Utilisez la touche **【PCS】** pour déplacer les chiffres (du 6e chiffre au 2e chiffre) et utilisez la touche **【ZERO/TARE】** pour mettre à jour les chiffres.

6. Modifier la valeur de division :

Utilisez la touche **【PCS】** pour passer au 1er chiffre (chiffre le plus à droite) et utilisez la touche **【ZERO/TARE】** pour changer les valeurs de division (1/2/5).

7. Changer les décimales :

Utilisez la touche **【PCS】** pour passer au point décimal clignotant et utilisez la touche **【ZERO/TARE】** pour basculer entre 0 et 5 décimales.

8. Changer l'unité pour le modèle :

Utilisez la touche 【PCS】 pour passer au symbole d'unité clignotant et utilisez la touche 【ZERO/TARE】 pour basculer entre Kg/g.

G. Performances métrologiques :

Caractéristiques	Valeur de division d'étalonnage (e)	Afficher la valeur de division (d=e)	Pesée maximale (Max)	Pesée minimale (Min 20e)	Plage de mise à zéro (±2 % max.)	Plage de tare (+100% Max)	Limite d'affichage (Max+9E)
10kg	0,1 g	0,1 g	10kg	2g	±200g	+10kg	10000.9

H. Choix de la source d'alimentation :

1. Prise Amérique du Nord : AC110V 60Hz
2. Prise européenne : AC220-240V 50Hz
3. Prise australienne : AC220-240V 50Hz

I. Exigences environnementales :

Humidité : Humidité relative ne dépassant pas 90 %

Température : Température de stockage -10°C à +50°C

Température de fonctionnement 0°C à +40°C

Humidité : Humidité de stockage < 70 % HR (sans gel)

Humidité de fonctionnement < 90 % HR (sans condensation)

J. Dépannage courant :

No n	INQUIÉTER	MOYENS	RAISON	CONSEILLER
1	Allumer, afficher « LB » et l'alarme	BATTERIE FAIBLE (ALIMENTATION)	Batterie sans alimentation	RECHARGEMENT
			Batterie cassée	changer la batterie
2	Allumez, affichez « ED »	ERREUR DE PESÉE	ÉTANCHÉITÉ DE LA LIGNE DE CELLULE DE CHARGE - OFF	RE-FERMETURE
			CELLULE DE CHARGE EN CONTACT AVEC	VÉRIFICATION

3	Allumez, comptez les sauts	Le numéro de la fenêtre de poids change, impossible de peser	QUELQUE CHOSE	
			CELLULE DE CHARGE CASSÉE	CHANGER LA CELLULE DE CHARGE
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
			trop MOUILLÉ	SÉCHER le PCB et la cellule de charge
			TROP RESISTANT	démontez le PCB en utilisant d'abord un nettoyant à l'alcool, puis séchez-le
			CELLULE DE CHARGE EN CONTACT AVEC QUELQUE CHOSE	VÉRIFICATION
			ÉTANCHÉITÉ DE LA LIGNE DE CELLULE DE CHARGE - OFF	RE-FERMETURE
4	Lors de la charge, le comptage	Le numéro de la fenêtre de poids change, impossible de charger	CELLULE DE CHARGE CASSÉE	CHANGER LA CELLULE DE CHARGE
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
			Adaptateur	changer l'adaptateur
5	Digital 8 n'est pas au complet	Digital 8 n'est pas complet, ou moins	court-circuit électronique	en utilisant un fil isolé en caoutchouc reliant ensemble
			LED cassée	changer la LED
			Disque cassé	changer le panneau d'affichage
6	la clé ne fonctionne pas	appuyer sur la touche ne peut pas fonctionner	la clé est coincée	vérification
			la clé ne peut pas revenir en arrière	changer la clé
			court-circuit du circuit électronique de la clé	en utilisant un fil isolé en caoutchouc reliant ensemble
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
			CORROSION DU CLAVIER	CHANGER LE CLAVIER
7	AUCUN POIDS	aucun poids	la ligne de cellule de charge et le lien PCB sont rompus	vérification
			ÉTANCHÉITÉ DE LA	RE-FERMETURE

			LIGNE DE CELLULE DE CHARGE - OFF	
			CELLULE DE CHARGE CASSÉE	CHANGER LA CELLULE DE CHARGE
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
8	ne peut pas allumer	appuyez sur le bouton marche/arrêt, impossible d'allumer	le bouton marche/arrêt est cassé	CHANGER LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT
			VÉRIFIEZ QUE LA PUISSANCE DE LA BATTERIE EST ASSEZ ÉLEVÉE	BASSE TENSION, RECHARGE
				BATTERIE CASSÉE CHANGEZ-LA, $V < 5,6$ V
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
9	quand on allume DI DI DI le son est tout le temps	quand on allume DI DI DI son tout le temps	VÉRIFIEZ QUE LA PUISSANCE DE LA BATTERIE EST ASSEZ ÉLEVÉE	BASSE TENSION, RECHARGE
				BATTERIE CASSÉE CHANGEZ-LA, $V < 5,6$ V
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
10	allume le son normalement, mais pas de mots	allume le son normalement, mais pas de mots	vérifier que le lien entre le panneau d'affichage et le PCB est ok	éteindre, relier le lien du panneau d'affichage
			panneau d'affichage cassé	changer le panneau d'affichage
11	Allume l'émission « 8 » tout le temps	lorsque la balance est allumée, toutes les fenêtres affichent 8, impossible de peser, et le bruit est normal	vérifier que le lien entre le panneau d'affichage et le PCB est ok	éteindre, relier le lien du panneau d'affichage
			panneau d'affichage cassé	changer le panneau d'affichage
12	ne peut pas recharger	Lors de la charge, le voyant CA fonctionne, mais ne peut pas charger	Adaptateur	changer l'adaptateur
			Batterie cassée	changer la batterie
		Lorsque le voyant de charge CA ne fonctionne pas,	adaptateur	changer l'adaptateur
			adaptateur de prise	démonter la recharge
			connexion de charge cassée	changer la partie de connexion

			la connexion de charge au lien PCB est désactivée	re-scellage
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
			Batterie cassée	changer la batterie

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Amérique du Nord
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	JCS-C
4	Paramètre	Puissance nominale : 110 V CA/60 Hz, capacité : 10 kg, division : 0,1 g

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Europe
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	JCS-C
4	Paramètre	Puissance nominale : 220-240 V CA/50 Hz, capacité : 10 kg, division : 0,1 g

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Australie
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	JCS-C
4	Paramètre	Puissance nominale : 220-240 V CA/50 Hz, capacité : 10 kg, division : 0,1 g

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Zählwaage BENUTZERHANDBUCH

Modell: JCS-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTING SCALE

Modell: JCS-C



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Einschaltanzeige

1. Die Präzisionswaage JCS-C zeichnet sich durch außergewöhnliche Industriequalität und innovative Designkonzepte für die SMT-Produktionszählung aus. Sie bietet hervorragende Leistung und kann eine Vielzahl von Arbeitsanforderungen in unterschiedlichen Umgebungen erfüllen. Dieses Produkt dient als Wiege-, Zähl- und Formelwaage für den Einsatz in Fabriken und Laboren. Es ist für den nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.
2. Mehrere Wiegeeinheiten: kg, Gramm, Pfund, Unzen, Karat und andere benutzerdefinierte Wiegeeinheiten sind verfügbar.
3. Verbessertes Mikrowiegen für präzise Probenzugaben: Durch die Nutzung der neuesten digitalen Verarbeitungstechnologie bleibt die Anzeige stabil und die Reaktionsgeschwindigkeit für Mikrozugaben wird deutlich verbessert. Dies gewährleistet die Konsistenz zwischen der hinzugefügten Probe und der Anzeige der Waage.
4. Automatische Nullpunkteinstellung: Umgebungsänderungen können zu Nullpunktdrift in der Anzeige führen. Die automatische Nullpunkteinstellung sorgt dafür, dass die Waage auch bei geringen Umgebungsschwankungen den Wägewert vom Mindestwägewert aus hält.

B. Einschaltanzeige

1. Zeigen Sie „888888“ 1 Sekunde lang an.	2. Spezifikationen 0,5 Sekunden lang als „3000.1“ anzeigen.
Weight Window 888888	Weight Window 3000.1
3. Spannung anzeigen.	4. Zurück auf Null.
Weight Window dc-7.4	Weight Window 0.000

C. Gemeinsame Funktionen

1. Tastaturen (insgesamt 4):

【KAL】 , 【PCS】 , 【EINHEIT】 , 【NULL/TARA】

4. Einfache Funktionen:

(1) Nullstellbereich: $\pm 2\%$.

(2) Tarabereich: 2 % bis 100 %. Bei Verwendung von g【ZERO/TARE】 fungiert es als Nullstellung innerhalb des Nullstellungsbereichs, andernfalls wird tariert.

(3) Standardfunktion: Einfaches Wiegen, kann aber je nach Bedarf auch auf die gewünschte Funktion oder Einstellung umgeschaltet werden.

(4) Überlastung: Bei Überschreiten von 100 % FS + 9d wird 【-DE-】 angezeigt.

(5) Zählen: Wenn 999999 überschritten wird, wird 【—————】。 angezeigt.

(6) Niederspannung:


Unter 3,55V zeigt es kontinuierlich den Spannungswert an.

Über 3,55 V, aber unter 3,65 V zeigt es zeitweise eine niedrige Spannung an.

(7) Wenn nach dem Start interne Codes angezeigt werden, wird eine Neukalibrierung oder Wartung angefordert.

3. Kontrollleuchten


Null, Tara, PCS, kg, g, lb, oz, ct, AC.

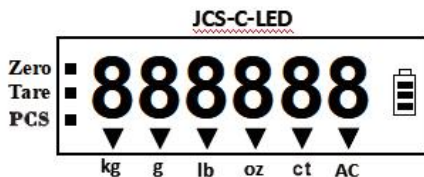


4. Einheitenumrechnung

Drücken Sie die Taste **【UNIT】**, um zwischen den Einheiten kg/g/Lb/oz/ct zu wechseln. Die Einheitenänderung wird nicht gespeichert.

5. Zählfunktion

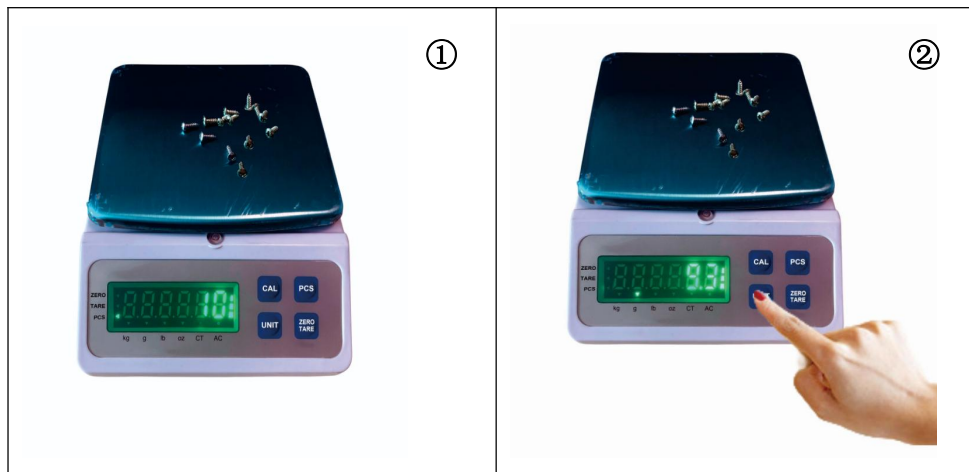

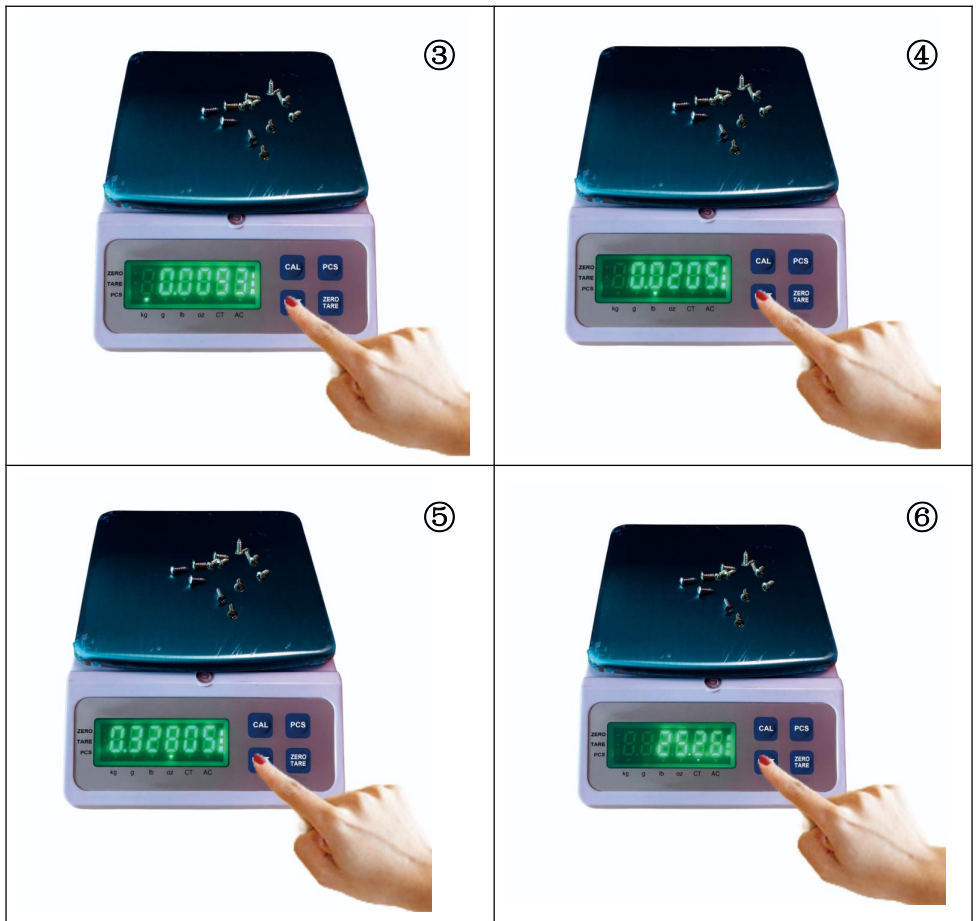


(3) Wenn zuvor eine Probenahme durchgeführt wurde, können Sie durch Drücken der Taste **【UNIT】** direkt in den Zählmodus wechseln.

A. Um bei Bedarf eine erneute Probenahme durchzuführen, drücken Sie lange die Taste **【PCS】**, um die Probenmenge erneut auszuwählen.

B. Während des Zählens können Sie durch Drücken der Taste **【UNIT】** den Vorgang beenden.

(2) Wenn zuvor keine Probenahme durchgeführt wurde, drücken Sie die Taste **【UNIT】**, bis die PCS-Anzeige leuchtet, um in den Auswahlmodus für die Probenahmemenge zu gelangen:

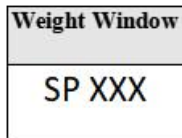

- E. Drücken Sie die Taste **【 CAL 】** , um einen Mengenwert von 10/20/50/100/200/500 auszuwählen, platzieren Sie das Objekt, drücken Sie zur Bestätigung die Taste **【PCS】** und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- F. Während der Auswahl der Probenmenge können Sie zum Beenden die Taste **【UNIT】** drücken.

Hinweis: Wenn das Gewicht Null oder negativ ist, wird **【-Fehler-】** angezeigt und es erfolgt eine Rückkehr zur Auswahl der Probenmenge.


Wenn das Einzelgewicht weniger als 50 % des Skalenteilungswerts beträgt, wird vor dem Wechsel in den Zählmodus **【-SLAC-】** angezeigt.

Wenn das ermittelte Gewicht weniger als 40 Skalenteilungswerte beträgt, wird vor dem Wechsel in den Zählmodus **【-CSL-】** angezeigt.

D. Benutzerkalibrierung


1. Zugriff auf die Benutzerkalibrierung:

Halten Sie im Wiegemodus die Taste **【CAL】** 2 Sekunden lang gedrückt, um zur Benutzerkalibrierung zu gelangen. Daraufhin wird Folgendes angezeigt:

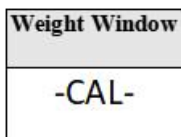


4. Ermitteln des Nullpunkts der Kalibrierung:

Anzeige:

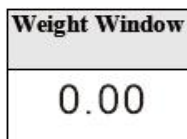

Nachdem Sie den Nullpunkt erreicht haben, drücken Sie eine beliebige Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

3. Wählen Sie den Kalibrierungsgewichtswert, mit einer blinkenden Anzeige des Kalibrierungsgewichts

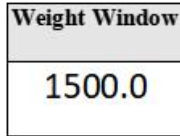


- A. Wenn keine Änderung des Kalibriergewichtswerts erforderlich ist, drücken Sie einmal eine beliebige Taste, um das Gewicht anzuzeigen, legen Sie das Kalibriergewicht auf und drücken Sie die Taste **【ZERO/TARE】**, um die Kalibrierung abzuschließen.
- B. Wenn eine Änderung des Kalibriergewichtswerts erforderlich ist:
- ix. Drücken Sie die Taste **【PCS】**, um die Ziffern zu verschieben (beginnend mit der höchsten Ziffer), wobei die aktuell geänderte Ziffer blinkt.
 - x. Drücken Sie die Taste **【ZERO/TARE】**, um den aktuellen Ziffernwert zu ändern (zwischen 0 und 9).
 - xi. Drücken Sie die Taste **【UNIT】**, um den Kalibriergewichtswert zu bestätigen und den gesamten Kalibriergewichtswert blinkend anzuzeigen.
 - xii. Nachdem Sie den Kalibriergewichtswert bestätigt haben, legen Sie das Kalibriergewicht auf und drücken Sie die Taste **【ZERO/TARE】**, um die Kalibrierung abzuschließen.

E. Einstellungsmodus

Drücken Sie beim Einschalten die Taste **【ZERO/TARE】**, um in den Einstellungsmodus zu gelangen und XXXXXX anzuzeigen (Standard 102063).

- Mit der Taste **【PCS】** können Sie die Ziffern verschieben (beginnend mit der höchsten Ziffer), wobei die aktuell geänderte Ziffer blinkt.
- Verwenden Sie die Taste **【ZERO/TARE】**, um den aktuellen Ziffernwert zu ändern (zwischen 0 und 9).
- Drücken Sie die Taste **【UNIT】**, um zu bestätigen und zum Wiegen zurückzukehren.

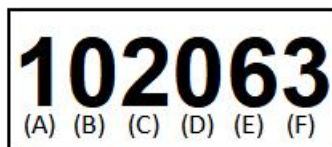

- (1) Option C steht für die Helligkeitseinstellungen (Bereich: 1~3), Standard ist 2:
LED: 1 – Niedrigste, 2 – Mittel, 3 – Höchste.

(2) Option D steht für den Null-Tracking-Bereich (Bereich: 0~9), Standard ist 1:

a) Nullspurbereich = (D-Wert) × 0,5 d.

b) Beispielsweise steht 0 für „auto“, 1 für „0,5 d“, 2 für „1 d“ und so weiter.

(3) Option E stellt den linearen Kompensationsbereich dar, Standard ist 0:

a) 1~9 steht für 1~9d.

(4) Option F stellt die Einschalt-Standardereinheit dar (Bereich 1~3), der Standardwert entspricht der Modelleinstellung:

a) 1 steht für die Standardeinheit: kg.

b) 2 steht für die Standardeinheit: Lb.

c) 3 steht für die Standardeinheit: g.

d) 4 steht für die Standardeinheit: oz.


e) 5 steht für die Standardeinheit: ct.

Notiz:

- Wenn die Gewichtsachkommastelle ≥ 3 Stellen hat und in der Modelleinstellung die Einheit auf g eingestellt ist, ist eine Umstellung auf kg/Lb wirkungslos (standardmäßig erfolgt eine Umstellung auf mehr als 5 Nachkommastellen).
- Nach dem Ändern des Modells stimmt die Standardeinheit mit der Einheitseneinstellung des Modells überein. Wenn das Modell beispielsweise auf kg eingestellt war und die Standardeinheit beim Einschalten auf Lb eingestellt war, die Einheit beim Modellwechsel jedoch auf g geändert wurde, wird die Standardeinheit beim Einschalten zu g.

F. Modelleinstellungsmodus

Drücken Sie beim Einschalten die Tasten **【CAL】** + **【UNIT】**, um in den Modelleinstellungsmodus zu gelangen und (Standard 03000,1) anzuzeigen.

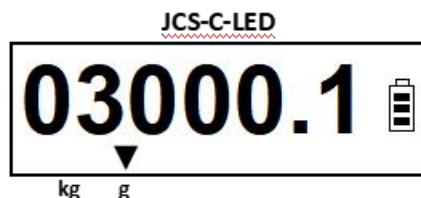

Das Modell stellt sich wie folgt dar: Maximaler Wägewert 3000,0, 1 Nachkommastelle, Divisionswert 1, Einheit in g.

Verwenden Sie die Taste **【PCS】**, um Ziffern zu verschieben (von der 6. Ziffer zur 2. Ziffer) und das Dezimalkomma, den Divisionswert (ganz rechte Ziffer) und die Einheit auszuwählen.

Verwenden Sie die Taste **【ZERO/TARE】**, um Ziffern, Dezimalstellen, Divisionswerte und Einheiten zu ändern.

Mit der Taste **【UNIT】** können Sie die Änderungen bestätigen und zum Wiegen zurückkehren.

9. Ändern des maximalen Wiegewertes:

Verwenden Sie die Taste **【PCS】**, um Ziffern zu verschieben (von der 6. Ziffer zur 2. Ziffer) und verwenden Sie die Taste **【ZERO/TARE】**, um Ziffern zu aktualisieren.

10. Ändern des Divisionswertes:

Navigieren Sie mit der Taste **【PCS】** zur ersten Ziffer (ganz rechte Ziffer) und wechseln Sie mit der Taste **【ZERO/TARE】** die Teilungswerte (1/2/5).

11. Ändern der Dezimalstellen:

Navigieren Sie mit der Taste **【PCS】** zum blinkenden Dezimalpunkt und wechseln Sie mit der Taste **【ZERO/TARE】** zwischen den Dezimalstellen 0–5.

12. Ändern Sie die Einheit für das Modell:

Navigieren Sie mit der Taste **【PCS】** zum blinkenden Einheitensymbol und wechseln Sie mit der Taste **【ZERO/TARE】** zwischen kg und g.

G. Metrologische Leistung:

Technische Daten	Kalibrierungsteilungswert (e)	Anzeigeteilungswert (d=e)	Maximales Gewicht (Max)	Mindestgewicht (Min. 20e)	Nullstellbereich (±2 % max.)	Tarabereich (+100 % Max.)	Anzeigelimit (Max+9 E)
10 kg	0,1 g	0,1 g	10 kg	2 g	±200 g	+10kg	10000,9

H. Wahl der Stromquelle :

1. Nordamerika-Stecker: AC110V 60Hz
2. Europäischer Stecker: AC220-240V 50Hz
3. Australischer Stecker: AC220-240V 50Hz

I. Umwelanforderungen:

Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit nicht über 90 %

Temperatur: Lagertemperatur -10°C bis +50°C

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C

Luftfeuchtigkeit: Lagerfeuchtigkeit <70 % relative Luftfeuchtigkeit (kein Frost)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb <90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

J. Allgemeine Fehlerbehebung:

NE IN	PROBLEM	BEDEUTET	GRUND	BERATEN
1	Einschalten, „LB“ und Alarm anzeigen	SCHWACHE BATTERIE (STROM)	Batterie kein Strom	AUFLADEN
			Batterie defekt	Wechseln Sie die Batterie
2	Einschalten, „ED“ anzeigen	WIEGEFEHLER	ABDICHTUNG DER LEITUNG DER WÄGEZELLEN	NEUVERSIEGELUNG
			Wägezelle mit etwas in Berührung bringen	ÜBERPRÜFUNG
			Wägezelle defekt	WECHSELN DER WÄGEZELLE
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
3	Einschalten, Hop-Zählung	Die Gewichtsfensternummer ändert sich, kann nicht gewogen werden	zu NASS	TROCKNEN Sie die Leiterplatte und die Wägezelle
			ZU SCHMUTZIG	Nehmen Sie die Leiterplatte ab, reinigen Sie sie zunächst mit Alkohol und trocknen Sie sie dann
			Wägezelle mit etwas in Berührung bringen	ÜBERPRÜFUNG
			ABDICHTUNG DER LEITUNG DER WÄGEZELLEN	NEUVERSIEGELUNG
			Wägezelle defekt	WECHSELN DER WÄGEZELLE
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
4	Beim Laden,	Die	Adapter	Adapter wechseln

	Zählen	Gewichtsfenster immer ändert sich, kann nicht geladen werden		
5	Digital 8 keine vollständige Show	Digital 8 zeigt keine vollständige Show oder weniger	Kurzschluss im elektronischen Schaltkreis	mit gummiisierten Drahtverbindungen zusammen
			LED defekt	Wechseln Sie die LED
			Laufwerk defekt	die Anzeigetafel wechseln
6	Schlüssel funktioniert nicht	Drücken der Taste funktioniert nicht	der Schlüssel steckt fest	Überprüfung
			der Schlüssel kann nicht zurückfedern	Ändern der Tonart
			Schlüssel elektronischer Schaltkreis Kurzschluss	mit gummiisierten Drahtverbindungen zusammen
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
			TASTATUR KORRODIERT	TASTATUR WECHSELN
7	KEIN GEWICHT	kein Gewicht	die Wägezellenleitung und die PCB-Verbindung sind unterbrochen	Überprüfung
			ABDICHTUNG DER LEITUNG DER WÄGEZELLEN	NEUVERSIEGELUNG
			Wägezelle defekt	WECHSELN DER WÄGEZELLE
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
8	lässt sich nicht einschalten	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, lässt sich nicht einschalten	der EIN/AUS-KNOPF KAPUTT	ÄNDERN DER EIN-/AUS-TASTE
			ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE BATTERIELEISTUNG AUSREICHT	NIEDRIGE VOLTAGE, AUFLADEN
				BATTERIE KAPUTT, WECHSELN, V<5,6V
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE

9	wenn einschalten DI DI DI Ton die ganze Zeit	wenn einschalten DI DI DI Ton die ganze Zeit	ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE BATTERIELEISTUNG AUSREICHT	NIEDRIGE VOLTAGE, AUFLADEN
				BATTERIE KAPUTT, WECHSELN, V<5,6V
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
10	schalte den Ton normal ein, aber keine Worte	schalte den Ton normal ein, aber keine Worte	Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Displayplatine und PCB in Ordnung ist.	schalten Sie den Link zur Anzeigetafel aus und verknüpfen Sie ihn erneut
			Anzeigetafel defekt	Anzeigetafel wechseln
11	schalte die ganze Zeit die Sendung „8“ ein	Wenn Sie die Waage einschalten, wird in allen Fenstern 8 angezeigt, Sie können nicht wiegen und das Geräusch ist normal	Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Displayplatine und PCB in Ordnung ist.	schalten Sie den Link zur Anzeigetafel aus und verknüpfen Sie ihn erneut
			Anzeigetafel defekt	die Anzeigetafel wechseln
12	kann nicht aufgeladen werden	Beim Laden funktioniert die Wechselstromleuc hte, aber es kann nicht geladen werden	Adapter	Adapter wechseln
			Batterie defekt	Wechseln Sie die Batterie
		Wenn die Lade-AC-Leuchte nicht funktioniert,	Adapter	Adapter wechseln
			Adapterstecker	Aufladen abnehmen
			Ladeanschluss defekt	Ändern Sie den Verbindungsteil
			die Ladeverbindung zum PCB-Link aus	erneutes Versiegeln
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
			Batterie defekt	Wechseln Sie die Batterie

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet	Nordamerika
2	Name	Zählwaage

3	Modell	JCS-C
4	Parameter	Bewertung(en): AC110V/60Hz, Kapazität: 10kg, Teilung: 0,1g

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet	Europa
2	Name	Zählwaage
3	Modell	JCS-C
4	Parameter	Bewertung(en): AC220-240V/50Hz, Kapazität: 10kg, Teilung: 0,1g

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet	Australien
2	Name	Zählwaage
3	Modell	JCS-C
4	Parameter	Bewertung(en): AC220-240V/50Hz, Kapazität: 10kg, Teilung: 0,1g

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Bilancia contapezzi MANUALE D'USO

Modello: JCS-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTING SCALE

Modello: JCS-C



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Accensione Display

1. La bilancia di precisione JCS-C vanta una qualità industriale eccezionale e concetti di design innovativi per il conteggio della produzione SMT. Offre prestazioni eccezionali e può soddisfare una varietà di requisiti di lavoro in diversi ambienti. Questo prodotto funge da bilancia di pesatura, conteggio e formula per l'uso in fabbriche e laboratori. È destinato a un uso non commerciale.
2. Molteplici unità di misura: sono disponibili kg, grammi, libbre, once, carati e altre unità di misura personalizzate.
3. Micro-pesatura migliorata per aggiunte precise di campioni: utilizzando la più recente tecnologia di elaborazione digitale, mantiene la stabilità nella lettura migliorando significativamente la velocità di risposta per le micro aggiunte. Ciò garantisce la coerenza tra il campione aggiunto e la lettura della bilancia.
4. Impostazione automatica della stabilità dello zero: i cambiamenti ambientali possono causare la deriva dello zero sul display. L'impostazione automatica della stabilità dello zero assicura che la bilancia mantenga la pesatura dal valore di pesatura minimo anche con piccole fluttuazioni ambientali.

B. Accensione Display

1. Visualizzare "888888" per 1 secondo.	2. Visualizzare le specifiche come "3000.1" per 0,5 secondi.
Weight Window 888888	Weight Window 3000.1
3. Visualizza la tensione.	4. Ritornare a zero.
Weight Window dc-7.4	Weight Window 0.000

C. Funzioni comuni

1. Tastiere (4 in totale):

【CAL】、【PCS】、【UNIT】、【ZERO/TARA】

5. Funzioni semplici:

(1) Campo di azzeramento: $\pm 2\%$.

(2) Intervallo di tara: 2%~100%. Quando si utilizza g 【ZERO/TARE】 , funziona come azzeramento entro l'intervallo di azzeramento, altrimenti, esegue la tara.

(3) Funzione predefinita: pesatura semplice, ma può anche essere commutata sulla funzione o impostazione desiderata in base alle necessità.

(4) Sovraccarico: quando si supera il 100%FS + 9d, viene visualizzato 【-DE-】。

(5) Conteggio: quando si supera 999999, viene visualizzato 【—————】。

(6) Bassa tensione:


Al di sotto di 3,55 V, il valore della tensione viene visualizzato costantemente.

Al di sopra di 3,55 V ma al di sotto di 3,65 V, indica in modo intermittente una bassa tensione.

(7) Quando vengono visualizzati codici interni dopo l'avvio, viene richiesto di ricalibrare o effettuare la manutenzione.

3. Spie luminose


Zero, Tara, PCS, Kg, g, lb, oz, ct, AC.

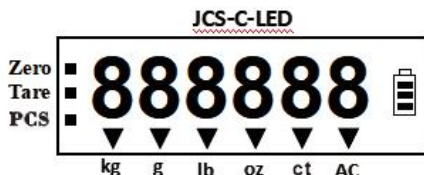

4. Conversione delle unità

Premere il tasto 【UNIT】 per passare tra le unità Kg/g/Lb/oz/ct; la modifica dell'unità non viene salvata.

5. Funzione di conteggio

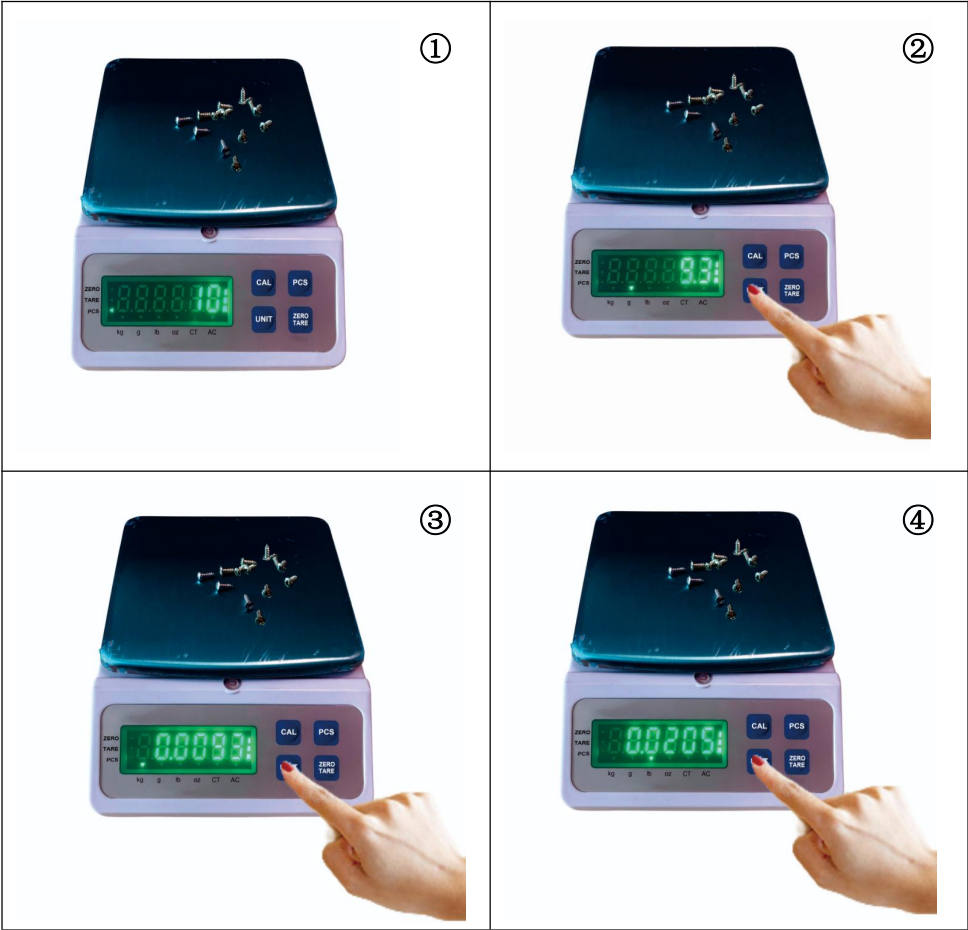




(4) Se il campionamento è stato effettuato in precedenza, premendo il tasto **【UNIT】** è possibile passare direttamente alla modalità di conteggio.

A. Per ricampionare, se necessario, premere a lungo il tasto **【PCS】** per rilesionare la quantità di campionamento.

B. Durante il conteggio, premendo il tasto **【UNIT】** è possibile uscire.

(2) Se non è stato effettuato alcun campionamento precedente, premere il tasto **【UNIT】** finché la spia PCS non si accende per accedere alla modalità di selezione della quantità di campionamento:

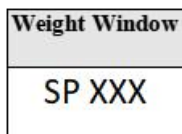

G. Premere il tasto **【 CAL 】** per scegliere un valore di quantità di 10/20/50/100/200/500, posizionare l'oggetto, premere il tasto **【 PCS 】** per confermare e procedere al passaggio successivo.

H. Durante la selezione della quantità di campionamento, è possibile premere il tasto **【UNIT】** per uscire.

Nota: se il peso è zero o negativo, verrà visualizzato **【-Erro-】** e verrà ripristinata la selezione della quantità di campionamento.


Se il peso singolo è inferiore al 50% del valore della divisione della bilancia, verrà visualizzato **【-SLAC-】** prima di entrare in modalità conteggio.

Se il peso campionato è inferiore a 40 divisioni della bilancia, verrà visualizzato **【-CSL-】** prima di entrare in modalità conteggio.

D. Calibrazione dell'utente


1. Accedere alla calibrazione utente:

In modalità pesatura, premere a lungo il tasto **【CAL】** per 2 secondi per accedere alla calibrazione utente visualizzando:

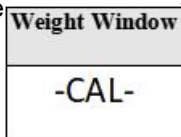


5. Ottenere il punto zero di calibrazione:

visualizzazione:

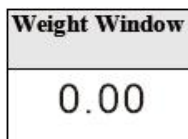

Dopo aver ottenuto il punto zero, premere un tasto qualsiasi per procedere al passaggio successivo.

3. Scegliere il valore del peso di calibrazione, con un display lampeggiante del peso di calibrazione

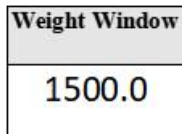

A. Se non è necessaria alcuna modifica al valore del peso di calibrazione, premere una volta un tasto qualsiasi, visualizzare il peso, posizionare il peso di calibrazione, premere il tasto **【ZERO/TARE】** per completare la calibrazione.

B. Se è necessaria una modifica del valore del peso di calibrazione:

xiii. Premere il tasto **【PCS】** per spostare le cifre (a partire dalla cifra più alta), con la cifra attualmente modificata lampeggiante.

xiv. Premere il tasto **【ZERO/TARE】** per modificare il valore della cifra corrente (passando da 0 a 9).


xv. Premere il tasto **【UNIT】** per confermare il valore del peso di calibrazione e visualizzare l'intero valore del peso di calibrazione lampeggiante.

xvi. Dopo aver confermato il valore del peso di calibrazione, posizionare il peso di calibrazione e premere il tasto **【ZERO/TARE】** per completare la calibrazione.

E. Modalità Impostazioni

Premere il tasto **【ZERO/TARE】** all'accensione per accedere alla modalità impostazioni, visualizzando XXXXXX (predefinito 102063).

- Utilizzare il tasto **【PCS】** per spostare le cifre (iniziando dalla cifra più alta), con la cifra attualmente modificata lampeggiante.
- Utilizzare il tasto **【ZERO/TARE】** per modificare il valore della cifra corrente (passando da 0 a 9).
- Premere il tasto **【UNIT】** per confermare e tornare alla pesatura.

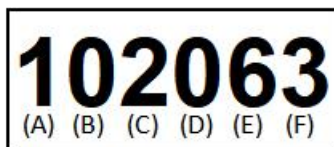

(1) L'opzione C rappresenta le impostazioni di luminosità (intervallo: 1~3), il valore predefinito è 2:

LED: 1 - Più basso, 2 - Medio, 3 - Più alto.

(2) L'opzione D rappresenta l'intervallo di tracciamento zero (intervallo: 0~9), il valore predefinito è 1:

a) Intervallo di tracciamento zero = (valore D) × 0,5d.

b) Ad esempio, 0 rappresenta auto, 1 rappresenta 0,5d, 2 rappresenta 1d e così via.

(3) L'opzione E rappresenta l'intervallo di compensazione lineare, il valore predefinito è 0:

a) 1~9 rappresenta 1~9d.

(4) L'opzione F rappresenta l'unità predefinita di accensione (intervallo 1~3), il valore predefinito è coerente con l'impostazione del modello:

a) 1 rappresenta l'unità predefinita: kg.

b) 2 rappresenta l'unità predefinita: Lb.

c) 3 rappresenta l'unità predefinita: g.

d) 4 rappresenta l'unità predefinita: oz.

e) 5 rappresenta l'unità predefinita: ct.

Nota:


- Se il punto decimale del peso è ≥ 3 cifre e l'unità è impostata su g nelle impostazioni del modello, il passaggio a kg/Lb non è efficace

(l'impostazione predefinita prevede più di 5 cifre decimali).

- Dopo aver cambiato il modello, l'unità predefinita diventa coerente con l'impostazione dell'unità del modello. Ad esempio, se il modello era impostato su kg e l'unità predefinita all'accensione era impostata su Lb, ma l'unità è stata cambiata in g durante la modifica del modello, l'unità predefinita all'accensione diventa g.

F. Modalità di impostazione del modello

Premere i tasti **【CAL】** + **【UNIT】** durante l'accensione per accedere alla modalità di impostazione del modello, che visualizza (predefinito 03000.1).

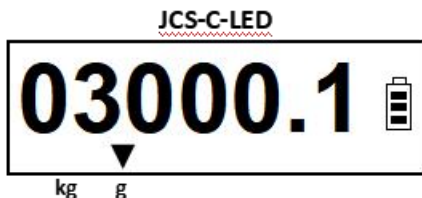

Il modello è rappresentato come segue: valore massimo di pesatura pari a 3000,0, 1 cifra decimale, valore di divisione pari a 1, unità in g.

Utilizzare il tasto **【PCS】** per spostare le cifre (dalla sesta alla seconda cifra), selezionando il punto decimale, il valore della divisione (cifra più a destra) e l'unità.

Utilizzare il tasto **【ZERO/TARE】** per modificare cifre, cifre decimali, valore di divisione e unità.

Utilizzare il tasto **【UNIT】** per confermare le modifiche e tornare alla pesatura.

13. Modificare il valore massimo di pesatura:

Utilizzare il tasto **【PCS】** per spostare le cifre (dalla 6a cifra alla 2a cifra) e utilizzare il tasto **【ZERO/TARE】** per aggiornare le cifre.

14. Cambia il valore della divisione:

Utilizzare il tasto **【PCS】** per passare alla prima cifra (cifra più a destra) e utilizzare il tasto **【ZERO/TARE】** per cambiare i valori di divisione (1/2/5).

15. Cambia le cifre decimali:

Utilizzare il tasto **【PCS】** per spostarsi sul punto decimale lampeggiante e utilizzare il tasto **【ZERO/TARE】** per passare da 0 a 5 cifre decimali.

16. Cambia l'unità per il modello:

Utilizzare il tasto **【PCS】** per passare al simbolo dell'unità lampeggiante e utilizzare il tasto **【ZERO/TARE】** per passare da Kg a g.

G. Prestazioni metrologiche:

Specifiche	Valore di divisione di calibrazione (e)	Visualizza il valore della divisione (d=e)	Peso massimo (Max)	Pesatura minima (Min 20e)	Campo di azzeramento ($\pm 2\%$ max)	Intervallo di tara (+100% Max)	Limite di visualizzazione (Max+9E)
10 kg	0,1 g	0,1 g	10 kg	2g	$\pm 200g$	+10kg	10000.9

H. Scelta della fonte di alimentazione :

- 1、Spina del Nord America: AC110V 60Hz
- 2、Spina europea: AC220-240V 50Hz
- 3、Spina australiana: AC220-240V 50Hz

I. Requisiti ambientali:

Umidità: Umidità relativa non superiore al 90%

Temperatura: Temperatura di stoccaggio -10°C a +50°C

Temperatura di esercizio da 0°C a +40°C

Umidità: Umidità di stoccaggio <70%RH (senza gelo)

Umidità di esercizio <90%RH (senza condensa)

J. Risoluzione dei problemi comuni:

NO	GUAIO	SIGNIFICA	MOTIVO	CONSIGLIARE
1	Accendi, mostra "LB" e sveglia	BATTERIA SCARICA (ALIMENTAZIONE)	Batteria senza alimentazione	RICARICA
			Batteria rotta	cambiare la batteria
2	Accendi, mostra "ED"	ERRORE DI PESATURA	SIGILLATURA DELLA LINEA DELLA CELLA DI CARICO -OFF	RI-SIGILLATURA
			CELLA DI CARICO A CONTATTO CON QUALCOSA	CONTROLLO
			CELLA DI CARICO ROTTURA	SOSTITUIRE LA CELLA DI CARICO
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB

3	Accendi, conta i salti	Il numero della finestra di peso in fase di modifica, non è possibile pesare	troppo BAGNATO	ASCIUGARE il PCB e la cella di carico
			TROPPO DURO	smontare il PCB, prima pulendolo con alcol, poi asciugarlo
			CELLA DI CARICO A CONTATTO CON QUALCOSA	CONTROLLO
			SIGILLATURA DELLA LINEA DELLA CELLA DI CARICO -OFF	RI-SIGILLATURA
			CELLA DI CARICO ROTTURA	SOSTITUIRE LA CELLA DI CARICO
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
4	Durante la ricarica, il conteggio	Il numero della finestra di peso in fase di modifica, non è possibile caricare	Adattatore	cambiare l'adattatore
5	Digital 8 non è uno spettacolo completo	Digital 8 non mostra tutto, o meno	cortocircuito del circuito elettronico	utilizzando il collegamento del filo isolato in gomma insieme
			LED rotto	cambiare il LED
			Unità rotta	cambiare il tabellone
6	la chiave non può funzionare	premere il tasto non può funzionare	la chiave è rimasta bloccata	controllo
			la chiave non può tornare indietro	cambiare la chiave
			circuito elettronico chiave corto	utilizzando il collegamento del filo isolato in gomma insieme
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
			TASTIERA CORROSA	CAMBIARE LA TASTIERA
7	NESSUN PESO	nessun peso	la linea della cella di carico e il collegamento PCB sono interrotti	controllo
			SIGILLATURA DELLA LINEA DELLA CELLA DI CARICO -OFF	RI-SIGILLATURA
			CELLA DI CARICO	SOSTITUIRE LA

8	non può accendersi	premere il pulsante on/off, non è possibile accendere	ROTTURA	CELLA DI CARICO
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
			il PULSANTE ON/OFF ROTTO	CAMBIARE IL PULSANTE ON/OFF
			VERIFICARE CHE LA CARICA DELLA BATTERIA SIA SUFFICIENTE	BASSA TENSIONE, RICARICA
				BATTERIA ROTTURA SOSTITUIRLA, V<5.6V
9	quando si attiva il suono DI DI DI tutto il tempo	quando si attiva il suono DI DI DI tutto il tempo	PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
			VERIFICARE CHE LA CARICA DELLA BATTERIA SIA SUFFICIENTE	BASSA TENSIONE, RICARICA
				BATTERIA ROTTURA SOSTITUIRLA, V<5.6V
10	attiva l'audio normale, ma senza parole	attiva l'audio normale, ma senza parole	PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
			controlla che il collegamento tra il displayboard e il PCB sia ok	disattiva, ricollega il collegamento della bacheca
11	attiva sempre lo spettacolo "8"	quando si accende la bilancia, tutte le finestre mostrano 8, non è possibile pesare e il suono è normale	pannello di visualizzazione rotto	cambiare il tabellone
			controlla che il collegamento tra il displayboard e il PCB sia ok	disattiva, ricollega il collegamento della bacheca
12	non può ricaricare	Quando si carica la luce CA funziona, ma non si riesce a caricare	pannello di visualizzazione rotto	cambiare il tabellone
			Adattatore	cambiare l'adattatore
		Quando la spia di ricarica CA non funziona,	Batteria rotta	cambiare la batteria
			adattatore	cambiare l'adattatore
			adattatore spina	rimuovere la ricarica
			collegamento di ricarica interrotto	cambia la parte di connessione
			la ricarica si collega al collegamento PCB spento	risigillatura
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
			Batteria rotta	cambiare la batteria

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	America del Nord
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	JCS-C
4	Parametro	Valutazione(i): AC110V/60Hz, Capacità: 10kg, Divisione: 0,1g

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	Europa
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	JCS-C
4	Parametro	Valutazione(i): AC220-240V/50Hz, Capacità: 10kg, Divisione: 0,1g

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	Australia
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	JCS-C
4	Parametro	Valutazione(i): AC220-240V/50Hz, Capacità: 10kg, Divisione: 0,1g

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Báscula contadora MANUAL DEL USUARIO

Modelo: JCS-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTING SCALE

Modelo: JCS-C



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Encender la pantalla

1. La báscula de precisión JCS-C cuenta con una calidad industrial excepcional y conceptos de diseño innovadores para el recuento de producción SMT. Ofrece un rendimiento excepcional y puede satisfacer una variedad de requisitos de trabajo en diferentes entornos. Este producto sirve como báscula de pesaje, recuento y fórmulas para su uso en fábricas y laboratorios. Está destinada a un uso no comercial.

2. Múltiples unidades de pesaje: están disponibles kilogramos, gramos, libras, onzas, quilates y otras unidades de pesaje personalizadas.

3. Micropesaje mejorado para adiciones precisas de muestras: al utilizar la última tecnología de procesamiento digital, mantiene la estabilidad en la lectura y mejora significativamente la velocidad de respuesta para las microadiciones. Esto garantiza la coherencia entre la muestra agregada y la lectura de la báscula.

4. Ajuste automático de estabilidad a cero: los cambios ambientales pueden provocar una desviación a cero en la pantalla. El ajuste automático de estabilidad a cero garantiza que la báscula mantenga el pesaje a partir del valor de pesaje mínimo incluso con pequeñas fluctuaciones ambientales.

B. Encender la pantalla

1. Muestra "888888" durante 1 segundo.	2. Las especificaciones se muestran como "3000.1" durante 0,5 segundos.
Weight Window 888888	Weight Window 3000.1
3. Voltaje de la pantalla.	4. Regresar a cero.
Weight Window dc-7.4	Weight Window 0.000

C. Funciones comunes

1. Teclados (4 en total):

【CAL】、【PCS】、【UNIDAD】、【CERO/TARA】

6. Funciones simples:

- (1) Rango de puesta a cero: $\pm 2\%$.
- (2) Rango de tara: 2%~100%. Cuando se utiliza 【ZERO/TARE】 , funciona como ajuste a cero dentro del rango de ajuste a cero; de lo contrario, realiza una tara.
- (3) Función predeterminada: Pesaje simple, pero también se puede cambiar a la función o configuración deseada según sea necesario.
- (4) Sobrecarga: cuando se excede el 100% FS + 9d, se muestra 【-DE-】 。
- (5) Conteo: Al superar 999999, muestra 【—————】 。
- (6) Baja tensión:


Por debajo de 3,55 V, muestra continuamente el valor de voltaje.

Por encima de 3,55 V pero por debajo de 3,65 V, indica intermitentemente bajo voltaje.

(7) Cuando se muestran códigos internos después del inicio, se solicita recalibración o servicio.

3. Luces indicadoras


Cero, Tara, PCS, Kg, g, lb, oz, ct, AC.

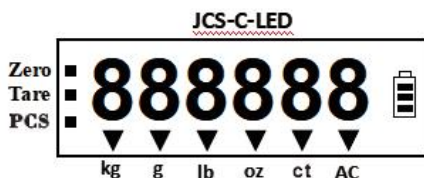

4. Conversión de unidades

Presione la tecla 【UNIT】 para cambiar entre unidades Kg/g/Lb/oz/ct; el cambio de unidad no se guarda.

5. Función de conteo

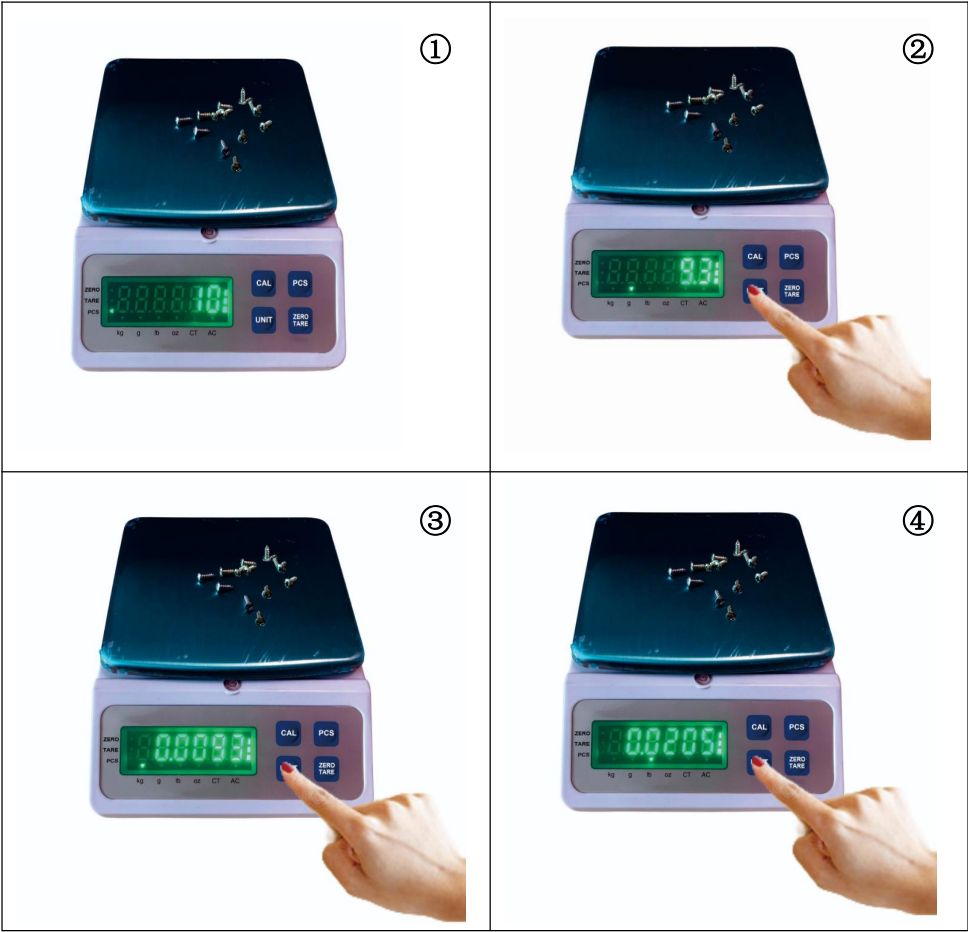




(5) Si se ha realizado un muestreo previamente, al presionar la tecla **【UNIDAD】** se puede cambiar directamente al modo de conteo.

A. Para volver a muestrear si es necesario, mantenga presionada la tecla **【PCS】** para volver a seleccionar la cantidad de muestreo.

B. Durante el conteo, al presionar la tecla **【UNIDAD】** se puede salir.

(2) Si no se ha realizado ningún muestreo previo, presione la tecla **【UNIT】** hasta que se encienda la luz indicadora PCS para ingresar al modo de selección de cantidad de muestreo:

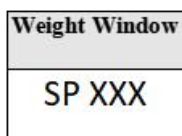

I. Presione la tecla **【CAL】** para elegir un valor de cantidad de 10/20/50/100/200/500, coloque el objeto, presione la tecla **【PCS】** para confirmar y continúe con el siguiente paso.

J. Durante la selección de la cantidad de muestreo, puede presionar la tecla **【UNIDAD】** para salir.

Nota: Si el peso es cero o negativo, se mostrará **【-Erro-】** y volverá a la selección de cantidad de muestreo.


Si el peso individual es inferior al 50% del valor de división de la escala, se mostrará **【-SLAC-】** antes de ingresar al modo de conteo.

Si el peso muestreado es menor a 40 valores de división de escala, se mostrará **【-CSL-】** antes de ingresar al modo de conteo.

D. Calibración del usuario


1. Acceda a la calibración del usuario:

En el modo de pesaje, mantenga presionada la tecla **【CAL】** durante 2 segundos para acceder a la calibración del usuario, que muestra:

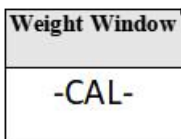


6. Obtener el punto cero de calibración:

mostrando:

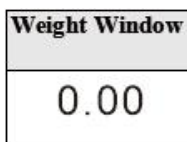

Después de obtener el punto cero, presione cualquier tecla para pasar al siguiente paso.

3. Seleccione el valor del peso de calibración, con una pantalla parpadeante del peso de calibración

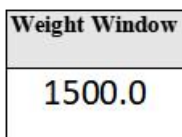

A. Si no es necesario cambiar el valor del peso de calibración, presione cualquier tecla una vez para mostrar el peso, coloque el peso de calibración y presione la tecla **【ZERO/TARE】** para completar la calibración.

B. Si es necesario cambiar el valor del peso de calibración:

xvii. Presione la tecla **【PCS】** para mover los dígitos (comenzando desde el dígito más alto), con el dígito modificado actualmente parpadeando.

xviii. Presione la tecla **【ZERO/TARE】** para cambiar el valor del dígito actual (ciclando de 0 a 9).


xix. Presione la tecla **【UNIDAD】** para confirmar el valor del peso de calibración y mostrar todo el valor del peso de calibración parpadeando.

xx. Después de confirmar el valor del peso de calibración, coloque el peso de calibración y presione la tecla **【ZERO/TARE】** para completar la calibración.

E. Modo de configuración

Presione la tecla **【ZERO/TARE】** al encender para ingresar al modo de configuración, mostrando XXXXXX (predeterminado 102063).

- Utilice la tecla **【PCS】** para mover los dígitos (comenzando desde el dígito más alto), con el dígito modificado actualmente parpadeando.
- Utilice la tecla **【ZERO/TARE】** para cambiar el valor del dígito actual (ciclando de 0 a 9).
- Presione la tecla **【UNIDAD】** para confirmar y volver al pesaje.

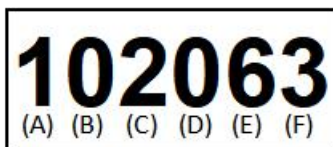

(1) La opción C representa la configuración de brillo (rango: 1~3), el valor predeterminado es 2:

LED: 1 - Más bajo, 2 - Medio, 3 - Más alto.

(2) La opción D representa un rango de seguimiento cero (rango: 0~9), el valor predeterminado es 1:

a) Rango de seguimiento cero = (valor D) × 0,5d.

b) Por ejemplo, 0 representa auto, 1 representa 0.5d, 2 representa 1d, y así sucesivamente.

(3) La opción E representa el rango de compensación lineal, el valor predeterminado es 0:

a) 1~9 representa 1~9d.

(4) La opción F representa la unidad predeterminada de encendido (rango 1~3), el valor predeterminado es consistente con la configuración del modelo:

a) 1 representa la unidad predeterminada: kg.

b) 2 representa la unidad predeterminada: Lb.

c) 3 representa la unidad predeterminada: g.

d) 4 representa la unidad predeterminada: oz.

e) 5 representa la unidad predeterminada: ct.

Nota:


- Si el punto decimal del peso es ≥ 3 dígitos y la unidad está configurada en g en la configuración del modelo, cambiar a kg/Lb no es efectivo (el

valor predeterminado cambia a más de 5 decimales).

- Después de cambiar el modelo, la unidad predeterminada se vuelve coherente con la configuración de la unidad del modelo. Por ejemplo, si el modelo se configuró en kg y la unidad predeterminada de encendido se configuró en lb, pero la unidad se cambió a g durante el cambio de modelo, la unidad predeterminada de encendido se convierte en g.

F. Modo de configuración del modelo

Presione las teclas **【CAL】** + **【UNIT】** al encender para ingresar al modo de configuración del modelo, mostrando (predeterminado 03000.1).

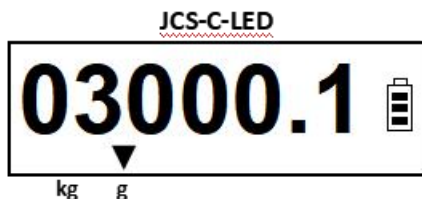

Esto representa el modelo de la siguiente manera: Valor de pesaje máximo de 3000,0, 1 decimal, valor de división de 1, unidad en g.

Utilice la tecla **【PCS】** para mover dígitos (del 6.º dígito al 2.º dígito), seleccionando el punto decimal, el valor de la división (dígito más a la derecha) y la unidad.

Utilice la tecla **【CERO/TARA】** para cambiar dígitos, decimales, valor de división y unidad.

Utilice la tecla **【UNIDAD】** para confirmar los cambios y volver al pesaje.

17. Cambiar el valor de pesaje máximo:

Utilice la tecla **【PCS】** para mover dígitos (del 6º dígito al 2º dígito) y utilice la tecla **【ZERO/TARE】** para actualizar dígitos.

18. Cambiar el valor de la división:

Utilice la tecla **【PCS】** para moverse al primer dígito (dígito más a la derecha) y utilice la tecla **【ZERO/TARE】** para cambiar los valores de división (1/2/5).

19. Cambiar los decimales:

Utilice la tecla **【PCS】** para moverse al punto decimal parpadeante y utilice la tecla **【ZERO/TARE】** para cambiar entre 0~5 decimales.

20. Cambiar la unidad para el modelo:

Utilice la tecla【PCS】para moverse hasta el símbolo de unidad que parpadea, y utilice la tecla 【ZERO/TARE】 para cambiar entre Kg/g.

G. Rendimiento metrológico:

Presupuesto	Valor de división de calibración (e)	Mostrar valor de división (d=e)	Pesaje máximo (Max)	Pesaje mínimo (Min 20e)	Rango de ajuste a cero (±2 % máx.)	Rango de tara (+100 % máx.)	Límite de visualización (máximo +9E)
10 kilos	0,1 g	0,1 g	10 kilos	2 gramos	±200 g	+10 kg	10000.9

H. Elección de la fuente de energía :

1. Enchufe de América del Norte: CA 110 V 60 Hz.
2. Enchufe europeo: CA 220-240 V, 50 Hz.
3. Enchufe australiano: CA 220-240 V, 50 Hz.

I. Requisitos ambientales:

Humedad: Humedad relativa no superior al 90%.

Temperatura: Temperatura de almacenamiento -10°C a +50°C

Temperatura de funcionamiento de 0°C a +40°C

Humedad: Humedad de almacenamiento <70 % HR (sin escarcha)

Humedad de funcionamiento <90 % HR (sin condensación)

J. Solución de problemas comunes:

No	PROBLEMA	MEDIO	RAZÓN	ACONSEJAR
1	Encender, mostrar "LB" y alarma	BATERIA BAJA (POWER)	La batería no tiene energía	RECARGA
			Batería rota	cambiar la batería
2	Activar, mostrar "ED"	ERROR DE PESAJE	SELLADO DE LA LÍNEA DE CÉLULAS DE CARGA	RE-SELLADO
			CÉLULA DE CARGA EN CONTACTO CON ALGO	DE CHEQUES

3	Activar el conteo de saltos	El número de la ventana de peso está cambiando, no se puede pesar	CELDA DE CARGA ROTA	CAMBIAR LA CELDA DE CARGA
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
			demasiado mojado	SEQUE la PCB y la celda de carga
			Demasiado sucio	Retire la PCB, límpiela con alcohol primero y luego séquela.
			CÉLULA DE CARGA EN CONTACTO CON ALGO	DE CHEQUES
			SELLADO DE LA LÍNEA DE CÉLULAS DE CARGA	RE-SELLADO
			CELDA DE CARGA ROTA	CAMBIAR LA CELDA DE CARGA
4	Al cargar, contar	El número de la ventana de peso cambia y no se puede cargar	PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
			Adaptador	cambiar el adaptador
5	Digital 8 no es un espectáculo completo	Digital 8 no muestra el espectáculo completo, o menos	cortocircuito en circuito electrónico	utilizando un enlace de cable con aislamiento de goma
			LED roto	cambiar el LED
			La unidad está rota	cambiar la placa de visualización
6	La clave no funciona	Presionar la tecla no funciona	La llave está atascada	de cheques
			La llave no puede volver a su posición original	cambiando la clave
			circuito electrónico clave corto	utilizando un enlace de cable con aislamiento de goma
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
			EL TECLADO SE CORROYE	CAMBIAR EL TECLADO
7	SIN PESO	No hay ningún peso	La línea de la celda de carga y el enlace de la PCB están rotos	de cheques
			SELLADO DE LA LÍNEA DE CÉLULAS DE CARGA	RE-SELLADO
			CELDA DE CARGA	CAMBIAR LA CELDA

			ROTA	DE CARGA
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
8	No se puede encender	Presione el botón de encendido/apagado, no se puede encender	EL BOTÓN ON/OFF ESTÁ ROTO	CAMBIAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
			COMPRUEBE QUE LA BATERÍA TIENE SUFICIENTE CARGA	BAJO VOLTAJE, RECARGA
				BATERIA ROTA CAMBIALA, V<5.6V
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
9	Cuando enciendo el sonido DI DI DI todo el tiempo	Cuando enciendo el sonido DI DI DI todo el tiempo	COMPRUEBE QUE LA BATERÍA TIENE SUFICIENTE CARGA	BAJO VOLTAJE, RECARGA
				BATERIA ROTA CAMBIALA, V<5.6V
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
10	Enciende el sonido normal, pero sin palabras.	Enciende el sonido normal, pero sin palabras.	Verifique que el enlace de la placa de visualización a la PCB esté bien	Apagar, volver a vincular el enlace de la placa de visualización
			tablero de exhibición roto	cambiar la placa de visualización
11	Activar el programa "8" todo el tiempo	Cuando enciendo la báscula, todas las ventanas muestran 8, no se puede pesar y el sonido es normal.	Verifique que el enlace de la placa de visualización a la PCB esté bien	Apagar, volver a vincular el enlace de la placa de visualización
			tablero de exhibición roto	cambiar la placa de visualización
12	No se puede recargar	Cuando se carga la luz de CA funciona, pero no se puede cargar	Adaptador	cambiar el adaptador
			Batería rota	cambiar la batería
		Cuando la luz de carga de CA no funciona,	adaptador	cambiar el adaptador
			enchufe adaptador	quitar recarga
			Conexión de carga rota	cambiar la parte de conexión
			La carga se conecta al enlace PCB apagado	resellado
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
			Batería rota	cambiar la batería

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	América del norte
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	JCS-C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 110 V/60 Hz, Capacidad: 10 kg, División: 0,1 g

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	Europa
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	JCS-C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 220-240 V/50 Hz, Capacidad: 10 kg, División: 0,1 g

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	Australia
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	JCS-C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 220-240 V/50 Hz, Capacidad: 10 kg, División: 0,1 g

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI wagi liczącej

Model: JCS-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTING SCALE

Model: JCS-C



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Wyświetlacz zasilania

1. Precyzyjna waga JCS-C charakteryzuje się wyjątkową jakością przemysłową i innowacyjnymi koncepcjami projektowymi do liczenia produkcji SMT. Oferuje wyjątkową wydajność i może spełniać różnorodne wymagania robocze w różnych środowiskach. Ten produkt służy jako waga ważąca, licząca i formułująca do użytku w fabrykach i laboratoriach. Jest przeznaczona do użytku niehandlowego.

2. Różne jednostki ważenia: dostępne są kg, gramy, funty, uncje, karaty i inne niestandardowe jednostki ważenia.

3. Ulepszone mikro-ważenie dla precyzyjnych dodatków próbek: Wykorzystując najnowszą technologię przetwarzania cyfrowego, utrzymuje stabilność odczytu, jednocześnie znacznie poprawiając szybkość reakcji dla mikro-dodatków. Zapewnia to spójność między dodaną próbką a odczytem wagi.

4. Automatyczne ustawienie stabilności zera: Zmiany środowiskowe mogą powodować dryft zera na wyświetlaczu. Automatyczne ustawienie stabilności zera zapewnia, że waga utrzymuje ważenie od minimalnej wartości ważenia nawet przy niewielkich wahaniach środowiskowych.

B. Wyświetlacz zasilania

1. Wyświetl „888888” przez 1 sekundę.	2. Wyświetl specyfikację jako „3000.1” przez 0,5 sekundy.
Weight Window 888888	Weight Window 3000.1
3. Wyświetla napięcie.	4. Powrót do zera.
Weight Window dc-7.4	Weight Window 0.000

C. Funkcje wspólne

1. Klawiatury (w sumie 4):

【CAL】 , 【PCS】 , 【UNIT】 , 【ZERO/TARA】

7. Proste funkcje:

(1) Zakres zerowania: $\pm 2\%$.

(2) Zakres tarowania: 2%~100%. Podczas korzystania z funkcji g【ZERO/TARA】 , działa ona jako zerowanie w zakresie zerowania, w przeciwnym razie następuje tarowanie.

(3) Funkcja domyślna: proste ważenie, ale w razie potrzeby można przełączyć na żadaną funkcję lub ustawienie.

(4) Przeciążenie: Po przekroczeniu 100%FS + 9d wyświetla się 【-DE-】 。

(5) Zliczanie: Po przekroczeniu 999999 wyświetla się 【—————】 。

(6) Niskie napięcie:


Poniżej 3,55 V wyświetlana jest wartość napięcia w sposób ciągły.

Powyżej 3,55 V, ale poniżej 3,65 V, okresowo wskazuje na niskie napięcie.

(7) Podczas wyświetlania kodów wewnętrznych po uruchomieniu pojawia się monit o ponowną kalibrację lub serwisowanie.

3. Kontrolki


Zero, tara, szt., kg, g, lb, uncja, ct, AC.

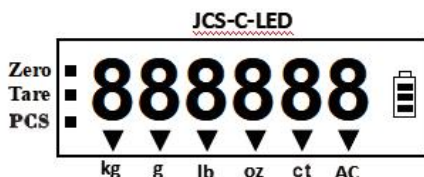

4. Konwersja jednostek

Naciśnij przycisk 【UNIT】 , aby przełączać się pomiędzy jednostkami kg/g/funty/oz/ct; zmiana jednostki nie zostanie zapisana.

5. Funkcja zliczania

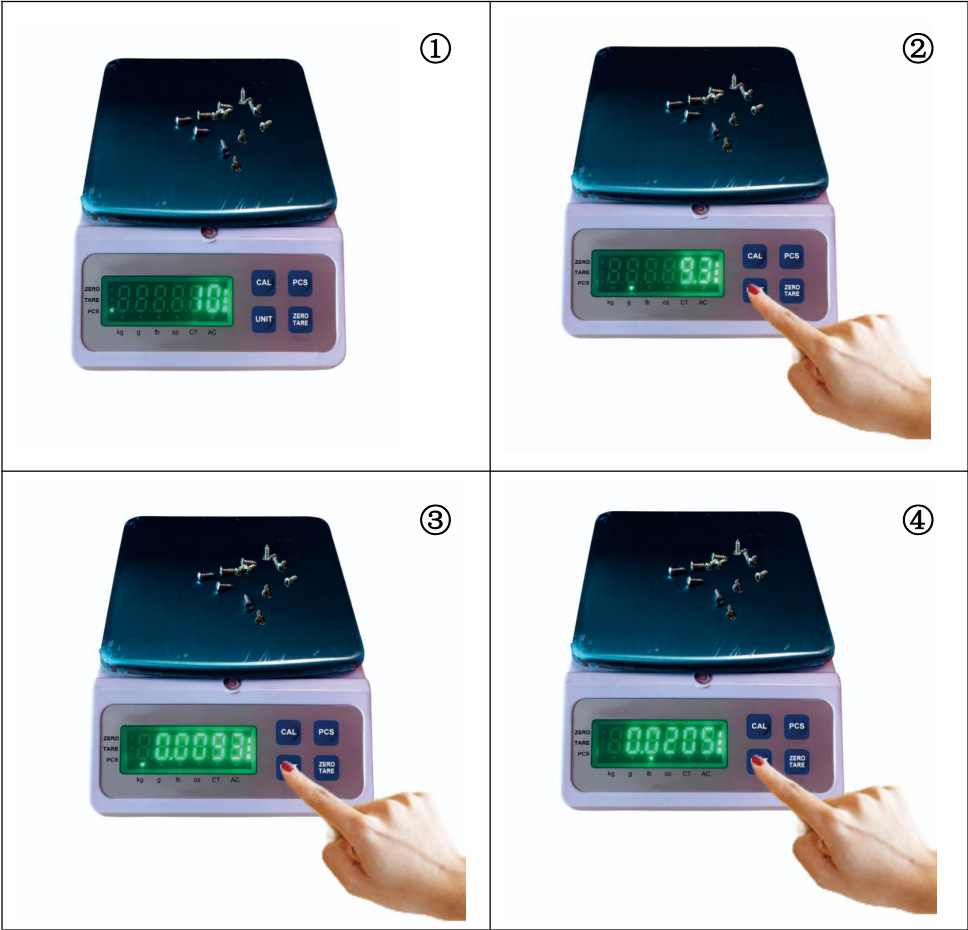




(6) Jeżeli próbkowanie zostało przeprowadzone wcześniej, naciśnięcie przycisku **【UNIT】** umożliwia bezpośrednie przełączenie do trybu liczenia.

A. Aby w razie konieczności ponownie pobrać próbkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk **【PCS】**, aby ponownie wybrać ilość próbki.

B. Podczas liczenia naciśnięcie klawisza **【UNIT】** umożliwia wyjście.

(2) Jeśli wcześniej nie pobrano próbek, naciśnij przycisk **【UNIT】**, aż zaświeci się kontrolka PCS, aby przejść do trybu wyboru ilości próbek:

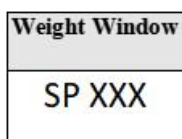

- K. Naciśnij klawisz **【CAL】**, aby wybrać wartość ilościową 10/20/50/100/200/500, umieść obiekt, naciśnij klawisz **【PCS】**, aby potwierdzić i przejść do następnego kroku.
- L. Podczas wybierania ilości próbki możesz nacisnąć przycisk **【UNIT】**, aby wyjść.

Uwaga: Jeśli masa jest równa zero lub jest ujemna, zostanie wyświetlony komunikat **【-Erro-】**, a ekran powróci do wyboru ilości próbki.


Jeżeli pojedyncza masa jest mniejsza niż 50% wartości działki skali, przed przejściem w tryb liczenia wyświetli się symbol **【-SLAC-】**.

Jeżeli zmierzona masa jest mniejsza niż 40 działek wagi, przed przejściem w tryb liczenia zostanie wyświetlony symbol **【-CSL-】**.

D. Kalibracja użytkownika


1. Uzyskaj dostęp do kalibracji użytkownika:

W trybie ważenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **【CAL】** przez 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do kalibracji użytkownika, wyświetlając:

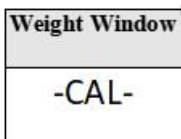


7. Uzyskaj punkt zerowy kalibracji:

wyświetlanie:

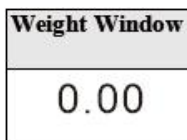

Po uzyskaniu punktu zerowego naciśnij dowolny klawisz, aby przejść do następnego kroku.

3. Wybierz wartość ciężarka kalibracyjnego, a wyświetlacz ciężarka kalibracyjnego zacznie migać.

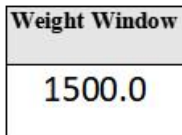

A. Jeśli nie jest potrzebna żadna zmiana wartości ciężarka kalibracyjnego, naciśnij dowolny klawisz raz, aby wyświetlić masę ciężarka, umieść ciężarek kalibracyjny, naciśnij klawisz **【ZERO/TARE】**, aby zakończyć kalibrację.


B. Jeżeli konieczna jest zmiana wartości ciężarka kalibracyjnego:

- xxi. Naciśnij klawisz **【PCS】**, aby przesunąć cyfry (rozpoczynając od najwyższej), przy czym aktualnie modyfikowana cyfra będzie migać.
- xxii. Naciśnij przycisk **【ZERO/TARE】**, aby zmienić bieżącą wartość cyfry (cyklicznie od 0 do 9).
- xxiii. Naciśnij przycisk **【UNIT】**, aby potwierdzić wartość ciężarka kalibracyjnego i wyświetlić migającą wartość całego ciężarka kalibracyjnego.
- xxiv. Po potwierdzeniu wartości ciężarka kalibracyjnego, umieść ciężarek kalibracyjny i naciśnij przycisk **【ZERO/TARE】**, aby zakończyć kalibrację.

E. Tryb ustawień

Naciśnij przycisk【ZERO/TARE】 podczas włączania zasilania, aby przejść do trybu ustawień, wyświetlając XXXXXX (domyślnie 102063).

- Za pomocą klawisza 【PCS】 przesuwaj cyfry (rozpoczynając od najwyższej), przy czym aktualnie modyfikowana cyfra będzie migać.
- Za pomocą przycisku 【ZERO/TARE】 zmień aktualną wartość cyfry (cyklicznie od 0 do 9).
- Naciśnij przycisk 【UNIT】 , aby potwierdzić i powrócić do ważenia.

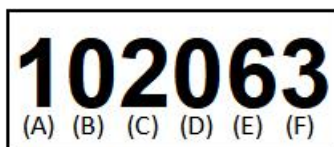

- (1) Opcja C przedstawia ustawienia jasności (zakres: 1~3), domyślnie jest to 2:
Dioda LED: 1 - najniższa, 2 - średnia, 3 - najwyższa.
- (2) Opcja D oznacza zakres śledzenia zerowego (zakres: 0~9), wartością domyślną jest 1:
a) Zakres śledzenia zerowego = (wartość D) × 0,5d.
b) Na przykład, 0 oznacza auto, 1 oznacza 0,5d, 2 oznacza 1d i tak dalej.
- (3) Opcja E przedstawia zakres kompensacji liniowej, wartością domyślną jest 0:
a) 1~9 reprezentuje 1~9d.
- (4) Opcja F oznacza jednostkę domyślną po włączeniu (zakres 1~3), wartość domyślna jest zgodna z ustawieniem modelu:
a) 1 oznacza jednostkę domyślną: kg.
b) 2 oznacza jednostkę domyślną: funt.
c) 3 oznacza jednostkę domyślną: g.
d) 4 oznacza jednostkę domyślną: uncję.
e) 5 oznacza jednostkę domyślną: ct.


Notatka:

- Jeśli liczba miejsc dziesiętnych wagi jest większa lub równa 3 cyfrom, a w ustawieniach modelu ustawiono jednostkę g, zmiana na kg/funty nie będzie skuteczna (domyślnie przełącza się na więcej niż 5 miejsc dziesiętnych).
- Po zmianie modelu domyślna jednostka staje się zgodna z ustawieniem jednostki modelu. Na przykład, jeśli model został ustawiony na kg, a domyślna jednostka po włączeniu została ustawiona na Lb, ale

jednostka została zmieniona na g podczas zmiany modelu, domyślna jednostka po włączeniu staje się g.

F. Tryb ustawień modelu

Naciśnij klawisze **【CAL】** + **【UNIT】** podczas włączania zasilania, aby przejść do trybu ustawień modelu, wyświetlając (domyślnie 03000.1).

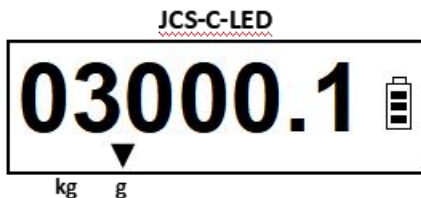

Model ten przedstawia się następująco: maksymalna wartość ważenia 3000,0, 1 miejsce po przecinku, wartość działki 1, jednostka w g.

Za pomocą klawisza **【PCS】** można zmieniać cyfry (od 6. do 2. cyfry), wybierając przecinek dziesiętny, wartość dzielenia (cyfra po prawej stronie) i jednostkę.

Za pomocą przycisku **【ZERO/TARA】** można zmieniać cyfry, miejsca dziesiętne, wartość podziału i jednostkę.

Zatwierdź zmiany i wróć do ważenia za pomocą przycisku **【UNIT】**.

21. Zmień maksymalną wartość ważenia:

Użyj przycisku **【PCS】**, aby zmienić cyfry (od 6. do 2. cyfry), a przycisku **【ZERO/TARE】**, aby je zaktualizować.

22. Zmień wartość podziału:

Za pomocą klawisza **【PCS】** przesun się do pierwszej cyfry (najbardziej wysuniętej na prawo), a za pomocą klawisza **【ZERO/TARE】** zmień wartości podziału (1/2/5).

23. Zmień miejsca dziesiętne:

Za pomocą przycisku **【PCS】** przesun się do migającego punktu dziesiętnego, a za pomocą przycisku **【ZERO/TARE】** przełączaj się między miejscami dziesiętnymi od 0 do 5.

24. Zmień jednostkę dla modelu:

Za pomocą przycisku **【PCS】** przejdź do migającego symbolu jednostki, a następnie za pomocą przycisku **【ZERO/TARE】** przełączaj się między kg i g.

G. Wydajność metrologiczna:

Specyfikacje	Wartość podziału kalibracji (e)	Wyświetl wartość podziału (d=e)	Maksymalna waga (maks.)	Minimalne ważenie (min. 20e)	Zakres zerowania (±2% maks.)	Zakres tary (+100% maks.)	Limit wyświetlania (maks. +9E)
10kg	0,1 g	0,1 g	10kg	2g	±200g	+10kg	10000,9

H. Wybór źródła zasilania :

1. Wtyczka Ameryki Północnej: AC110V 60Hz
2. Wtyczka europejska: AC220-240V 50Hz
3. Wtyczka australijska: AC220-240V 50Hz

I. Wymagania środowiskowe:

Wilgotność: Wilgotność względna nie przekraczająca 90%

Temperatura: Temperatura przechowywania -10°C do +50°C

Temperatura pracy 0°C do +40°C

Wilgotność: Wilgotność przechowywania <70%RH (bez szronu)

Wilgotność robocza <90%RH (bez kondensacji)

J. Typowe rozwiązywanie problemów:

NI E	KŁOPOTY	OZNACZA	POWÓD	RADZIĆ
1	Włącz, pokaż „LB” i alarm	SŁABA BATERIA (ZASILANIE)	Brak zasilania akumulatora	ŁADOWANIE
			Zepsuta bateria	zmień baterię
2	Włącz, pokaż „ED”	BŁĄD WAŻENIA	USZCZELNIENIE LINII OGNIWA OBCIĄŻENIOWEGO - WYŁĄCZONE	PONOWNE USZCZELNIANIE
			DOTKNIJ OGNIWA OBCIĄŻNIKOWEGO Z CZĘŚCIĄ	KONTROLA
			Uszkodzone ogniwo obciążnikowe	ZMIEN OGNIWO OBCIĄŻAJĄCE
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEN PCB
3	Włącz liczenie przeskoków	Liczba okienek wagowych ulega zmianie, nie	za MOKRO	OSUSZ PCB i ogniwo obciążnikowe
			ZBYT TRWAŁY	zdejmij płytkę

		można ich ważyć		drukowaną, najpierw używając środka czyszczącego na bazie alkoholu, a następnie osusz ją
			DOTKNIJ OGNIWA OBCIĄŻNIKOWEGO Z CZĘŚCIĄ	KONTROLA
			USZCZELNIENIE LINII OGNIWA OBCIĄŻENIOWEGO - WYŁĄCZONE	PONOWNE USZCZELNIANIE
			Uszkodzone ogniwo obciążnikowe	ZMIEŃ OGNIWO OBCIĄŻAJĄCE
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
4	Podczas ładowania, liczenia	Liczba okienek wagowych przy zmianie, nie można ładować	Adapter	zmień adapter
5	Digital 8 nie jest w pełni dostępny	Cyfrowy 8 nie jest w pełni wyświetlany lub jest mniej	zwarcie obwodu elektronicznego	za pomocą drutu izolowanego gumą, łączącego
			Dioda LED zepsuta	zmień diodę LED
			Napęd zepsuty	zmień tablicę wyświetlacza
6	klucz nie działa	naciśnij klawisz nie może działać	klucz się zaciął	kontrola
			klucz nie może wrócić	zmiana klucza
			zwarcie obwodu elektronicznego klucza	za pomocą drutu izolowanego gumą, łączącego
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
			KLAWIATURA KOROZJI	ZMIEŃ KLAWIATURĘ
7	BEZ CIĘŻARÓWKI	nie ma żadnego ciężaru	linia ogniwa obciążnikowego i łącze PCB uszkodzone	kontrola
			USZCZELNIENIE LINII OGNIWA OBCIĄŻENIOWEGO - WYŁĄCZONE	PONOWNE USZCZELNIANIE
			Uszkodzone ogniwo obciążnikowe	ZMIEŃ OGNIWO OBCIĄŻAJĄCE
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
8	nie można	naciśnij przycisk	PRZYCISK WŁ./WYŁ.	ZMIEŃ PRZYCISK

	włączyć	włączania/wyłącza nia, nie można włączyć	ZEPSUTY	WŁ./WYŁ.
			SPRAWDŹ, CZY MOC BATERII JEST WYSTARCZAJĄCA	NISKIE NAPIĘCIE, ŁADOWANIE
				AKUMULATOR USZKODZONY WYMIENIĆ, V<5,6 V
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
9	gdy włączam DI DI DI dźwięk cały czas	gdy włączam DI DI DI dźwięk cały czas	SPRAWDŹ, CZY MOC BATERII JEST WYSTARCZAJĄCA	NISKIE NAPIĘCIE, ŁADOWANIE
				AKUMULATOR USZKODZONY WYMIENIĆ, V<5,6 V
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
10	włącz dźwięk normalnie, ale bez słów	włącz dźwięk normalnie, ale bez słów	sprawdź czy połączenie wyświetlacza z płytą drukowaną jest w porządku	wyłącz, ponownie połącz łączy płytki wyświetlacza
			uszkodzona tablica wyświetlacza	zmień tablicę wyświetlacza
11	włącz cały czas program „8”	po włączeniu wagi wszystkie okna pokazują 8, nie można ważyć, a dźwięk jest normalny	sprawdź czy połączenie wyświetlacza z płytą drukowaną jest w porządku	wyłącz, ponownie połącz łączy płytki wyświetlacza
			uszkodzona tablica wyświetlacza	zmień tablicę wyświetlacza
12	nie można doładować	Podczas ładowania prądem zmiennym światło działa, ale nie można ładować	Adapter	zmień adapter
			Zepsuta bateria	zmień baterię
		Gdy lampka ładowania prądem zmiennym nie działa,	adapter	zmień adapter
			wtyczka adaptera	zdejmij ładowanie
			uszkodzone połączenie ładowania	zmień część łączącą
			ładowanie łączy się z łączem PCB	ponowne uszczelnienie
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
			Zepsuta bateria	zmień baterię
	Rzeczy	Opis		

1	Terytorium sprzedaży	Ameryka Północna
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	JCS-C
4	Parametr	Napięcie znamionowe: AC110V/60Hz, Nośność: 10kg, Podziałka: 0,1g

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Europa
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	JCS-C
4	Parametr	Moc znamionowa: AC220-240V/50Hz, Nośność: 10kg, Podziałka: 0,1g

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Australia
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	JCS-C
4	Parametr	Moc znamionowa: AC220-240V/50Hz, Nośność: 10kg, Podziałka: 0,1g

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Telweegschaal GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: JCS-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTING SCALE

Model: JCS-C



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Inschakeldisplay

1. De JCS-C precisieweegschaal heeft een uitzonderlijke industriële kwaliteit en innovatieve ontwerpconcepten voor SMT-productietelling. Het biedt uitstekende prestaties en kan voldoen aan een verscheidenheid aan werkvereisten in verschillende omgevingen. Dit product dient als een weeg-, tel- en formuleweegschaal voor gebruik in fabrieken en laboratoria. Het is bedoeld voor niet-commercieel gebruik.
2. Meerdere weegeenheden: kg, gram, lb, ounce, karaat en andere aangepaste weegeenheden zijn beschikbaar.
3. Verbeterde microweging voor nauwkeurige toevoegingen van monsters: Met behulp van de nieuwste digitale verwerkingstechnologie behoudt het de stabiliteit bij het lezen en verbetert het de responsnelheid voor microtoevoegingen aanzienlijk. Dit zorgt voor consistentie tussen het toegevoegde monster en de meting van de weegschaal.
4. Automatische nulstabiliteitsinstelling: Omgevingsveranderingen kunnen nuldrift in het display veroorzaken. De automatische nulstabiliteitsinstelling zorgt ervoor dat de weegschaal de weging vanaf de minimale weegwaarde handhaaft, zelfs bij kleine omgevingsfluctuaties.

B. Stroom aan-display

1. Geef "888888" gedurende 1 seconde weer.	2. Geef de specificaties weer als "3000.1" gedurende 0,5 seconde.
Weight Window 888888	Weight Window 3000.1
3. Weergave spanning.	4. Terug naar nul.
Weight Window dc-7.4	Weight Window 0.000

C. Algemene functies

1. Toetsenborden (4 in totaal):

【CAL】、【PCS】、【EENHEID】、【NUL/TARRA】

8. Eenvoudige functies:

(1) Nulpuntinstellingsbereik: $\pm 2\%$.

(2) Tarrabereik: 2%~100%. Bij gebruik van g 【ZERO/TARE】 functioneert het als nulstelling binnen het nulstellingsbereik, anders tarreert het.

(3) Standaardfunctie: Eenvoudig wegen, maar kan indien nodig ook worden omgeschakeld naar de gewenste functie of instelling.

(4) Overbelasting: Bij overschrijding van 100%FS + 9d wordt 【-DE-】 weergegeven.

(5) Tellen: Bij overschrijding van 999999 wordt 【—————】 weergegeven.

(6) Lage spanning:


Onder de 3,55 V wordt de spanningswaarde continu weergegeven.

Boven de 3,55V maar onder de 3,65V geeft het af en toe een lage spanning aan.

(7) Wanneer interne codes na het opstarten worden weergegeven, wordt gevraagd om herkalibratie of onderhoud.

3. Indicatielampjes

Nul, Tarra, PCS, Kg, g, lb, oz, ct, AC.

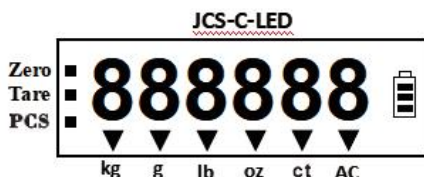

4. Eenheidsconversie

Druk op de toets **【UNIT】** om te wisselen tussen de eenheden Kg/g/Lb/oz/ct; de gewijzigde eenheid wordt niet opgeslagen.

5. Telfunctie

 ①	 ②
 ③	 ④




(7) Als er eerder al een monster is genomen, kunt u door op de toets **【UNIT】** te drukken direct overschakelen naar de telmodus.

A. Om indien nodig opnieuw te bemonsteren, drukt u lang op de toets **【PCS】** om de bemonsteringshoeveelheid opnieuw te selecteren.

B. Tijdens het tellen kunt u afsluiten door op de toets **【UNIT】** te drukken.

(2) Als er nog geen eerdere bemonstering is uitgevoerd, drukt u op de toets **【UNIT】** totdat het PCS-indicatielampje brandt om de modus voor het selecteren van de bemonsteringshoeveelheid te openen:

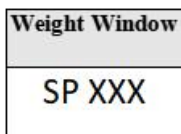

M. Druk op de toets **【CAL】** om een hoeveelheidswaarde van 10/20/50/100/200/500 te kiezen, plaats het object, druk op de toets **【PCS】** om te bevestigen en ga door naar de volgende stap.

N. Tijdens het selecteren van de bemonsteringshoeveelheid kunt u op de toets **【UNIT】** drukken om af te sluiten.

Let op: Als het gewicht nul of negatief is, wordt **【-Erro-】** weergegeven en keert u terug naar de selectie van de bemonsteringshoeveelheid.


Als het enkele gewicht minder dan 50% van de schaalverdelingswaarde bedraagt, wordt **【-SLAC-】** weergegeven voordat de telmodus wordt geactiveerd.

Als het bemonsterde gewicht minder dan 40 schaalverdelingswaarden bedraagt, wordt **【-CSL-】** weergegeven voordat de telmodus wordt geactiveerd.

D. Gebruikerskalibratie


1. Toegang tot gebruikerskalibratie:

Houd in de weegmodus de toets **【CAL】** 2 seconden lang ingedrukt om toegang te krijgen tot de gebruikerskalibratie. Het volgende wordt weergegeven:

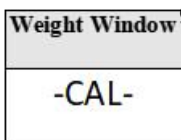


8. Het kalibratienulpunt verkrijgen:

weergegeven:

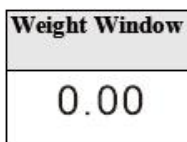

Nadat u het nulpunt hebt bereikt, drukt u op een willekeurige toets om door te gaan naar de volgende stap.

3. Kies de kalibratiegewichtswaarde, met een knipperende weergave van het kalibratiegewicht

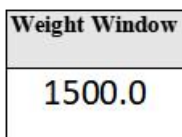

A. Als er geen wijziging in de kalibratiegewichtswaarde nodig is, druk dan eenmaal op een willekeurige toets. Het gewicht wordt weergegeven. Plaats het kalibratiegewicht en druk op de toets **【NUL/TARRA】** om de kalibratie te voltooien.

B. Als een wijziging in de kalibratiegewichtswaarde nodig is:

xxv. Druk op de toets **【PCS】** om de cijfers te verplaatsen (beginnend bij het hoogste cijfer), waarbij het cijfer dat op dat moment gewijzigd is, knippert.

xxvi. Druk op de toets **【NUL/TARE】** om de huidige cijferwaarde te wijzigen (van 0 tot 9).

xxvii. Druk op de toets **【UNIT】** om de kalibratiegewichtswaarde te bevestigen en de volledige kalibratiegewichtswaarde knipperend weer te geven.


xxviii. Nadat u de kalibratiegewichtswaarde hebt bevestigd, plaatst u het

kalibratiegewicht en drukt u op de toets **【NUL/TARRA】** om de kalibratie te voltooien.

E. Instellingenmodus

Druk bij het inschakelen op de toets **【NUL/TARE】** om de instellingenmodus te openen. Er wordt XXXXXX weergegeven (standaard 102063).

- Gebruik de toets **【PCS】** om de cijfers te verplaatsen (beginnend bij het hoogste cijfer), waarbij het cijfer dat op dat moment gewijzigd is, knippert.
- Gebruik de toets **【NUL/TARE】** om de huidige cijferwaarde te wijzigen (van 0 tot 9).
- Druk op de toets **【UNIT】** om te bevestigen en terug te keren naar het wegen.

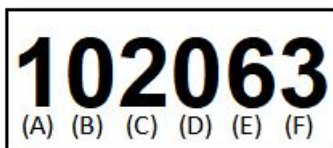

(1) Optie C vertegenwoordigt de helderheidsinstellingen (bereik: 1~3), de standaardinstelling is 2:

LED: 1 - Laagste, 2 - Gemiddeld, 3 - Hoogste.

(2) Optie D vertegenwoordigt een nul-trackingbereik (bereik: 0~9), de standaardwaarde is 1:

a) Nulvolgbereik = (D-waarde) × 0,5d.

b) Bijvoorbeeld, 0 staat voor auto, 1 staat voor 0,5d, 2 staat voor 1d, enzovoort.

(3) Optie E vertegenwoordigt een lineair compensatiebereik, de standaardwaarde is 0:

a) 1~9 staat voor 1~9d.

(4) Optie F vertegenwoordigt de standaardeenheid bij het inschakelen (bereik 1~3), de standaardwaarde is consistent met de modelinstelling:

a) 1 staat voor de standaard eenheid: kg.

b) 2 staat voor de standaard eenheid: Lb.

c) 3 staat voor de standaard eenheid: g.

d) 4 staat voor de standaard eenheid: oz.


e) 5 staat voor de standaard eenheid: ct.

Opmerking:

- Als het decimaalteken van het gewicht meer dan 3 cijfers bedraagt en de eenheid in de modelinstelling op g is ingesteld, heeft het geen zin om over te schakelen naar kg/Lb (standaard worden meer dan 5 decimalen gebruikt).
- Na het wijzigen van het model wordt de standaardeenheid consistent met de modeleenheidsinstelling. Bijvoorbeeld, als het model was ingesteld op kg, en de standaardeenheid bij inschakelen was ingesteld op Lb, maar de eenheid werd gewijzigd naar g tijdens de modelwijziging, wordt de standaardeenheid bij inschakelen g.

F. Modelinstellingsmodus

Druk bij het inschakelen op de toetsen **【CAL】** + **【UNIT】** om de modelinstellingenmodus te openen. Standaard wordt 03000.1 weergegeven.

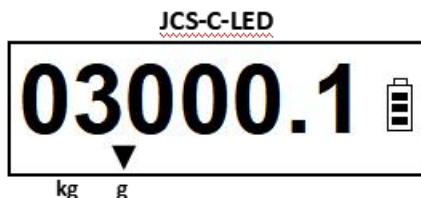

Dit geeft het model als volgt weer: Maximale weegwaarde van 3000,0, 1 decimaal, deelwaarde van 1, eenheid in g.

Gebruik de toets **【PCS】** om cijfers te verplaatsen (van het 6e cijfer naar het 2e cijfer) en selecteer het decimaalteken, de delingswaarde (het meest rechtse cijfer) en de eenheid.

Gebruik de toets **【NUL/TARRA】** om cijfers, decimalen, delingswaarde en eenheid te wijzigen.

Gebruik de toets **【UNIT】** om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het wegen.

25. Wijzig de maximale weegwaarde:

Gebruik de toets **【PCS】** om cijfers te verplaatsen (van het 6e cijfer naar het 2e cijfer) en gebruik de toets **【NUL/TARRA】** om cijfers bij te werken.

26. Wijzig de delingswaarde:

Gebruik de toets **【PCS】** om naar het eerste cijfer (het meest rechtse cijfer) te gaan en gebruik de toets **【NUL/TARE】** om de delingswaarden te wijzigen (1/2/5).

27. Wijzig de decimalen:

Gebruik de toets **【PCS】** om naar het knipperende decimaalteken te gaan en gebruik de toets **【ZERO/TARE】** om te schakelen tussen 0 en 5 decimalen.

28. Verander de eenheid voor het model:

Gebruik de toets **【PCS】** om naar het knipperende eenheidssymbool te gaan en gebruik de toets **【NUL/TARRA】** om te schakelen tussen kg/g.

G. Metrologische prestaties:

Specificaties	Kalibratieverdelingswaarde (e)	Weergave van delingswaarde (d=e)	Maximale weging (Max)	Minimum weging (Min 20e)	Nul-instelbereik ($\pm 2\%$ max)	Tarrabereik (+100% Max)	Weergavemiet (Max+9E)
10kg	0,1 gram	0,1 gram	10kg	2 gram	± 200 gram	+10kg	10000.9

H. Keuze van de energiebron :

1. Noord-Amerikaanse stekker: AC110V 60Hz

2. Europese stekker: AC220-240V 50Hz

3. Australische stekker: AC220-240V 50Hz

I. Milieueisen:

Vochtigheid: Relatieve vochtigheid niet hoger dan 90%

Temperatuur: Opslagtemperatuur -10°C tot +50°C

Bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C

Vochtigheid: Opslagvochtigheid <70%RH (geen vorst)

Bedrijfsvochtigheid <90%RH (geen condensatie)

J. Veelvoorkomende probleemoplossing:

Ne	PROBLEEM	MIDDELEN	REDEN	ADVISEREN
1	Zet aan, toon "LB" en alarm	BATTERIJ LEEG (VERMOGEN)	Batterij geen stroom	OPLADEN
			Batterij kapot	batterij vervangen
2	Zet aan, toon "ED"	WEEGFOUT	LAADCELLENLIJN AFDICHTING -UIT	HERAFSLUITEN
			WEEGCEL RAAK	CONTROLLEREN

			MET IETS	
			WEEGCEL GEBROKEN	VERANDER DE WEEGCEL
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
3	Inschakelen, hop-telling	Het gewichtsvenster nu meer bij het veranderen, kan niet wegen	te NAT	DROOG de PCB en de loadcell
			TE DURTY	verwijder de printplaat, gebruik eerst alcoholreiniging en droog hem daarna
			WEEGCEL RAAK MET IETS	CONTROLLEREN
			LAADCELLENLIJN AFDICHTING -UIT	HERAFSLUITEN
			WEEGCEL GEBROKEN	VERANDER DE WEEGCEL
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
4	Bij het opladen, tellen	Het gewichtsvenster nu meer bij het veranderen, kan niet worden opgeladen	Adapter	de adapter vervangen
5	Digitaal 8 toont niet volledig	Digitaal 8 toont niet volledig of minder	kortsluiting in elektronisch circuit	met behulp van rubbergeïsoleerde draadverbindingen
			LED kapot	verander de LED
			Aandrijving kapot	verander het displaybord
6	sleutel kan niet werken	druk op de toets kan niet werken	de sleutel zit vast	controleren
			de sleutel kan niet terugveren	de sleutel veranderen
			sleutel elektronisch circuit kortsluiting	met behulp van rubbergeïsoleerde draadverbindingen
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
			TOETSENBOORD CORRODEERD	VERANDER HET TOETSENBOORD
7	GEEN GEWICHT	geen enkel gewicht	de load cell-lijn en de PCB-verbinding zijn verbroken	controleren
			LAADCELLENLIJN AFDICHTING -UIT	HERAFSLUITEN

			WEEGCEL GEBROKEN	VERANDER DE WEEGCEL
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
8	kan niet aan	druk op de aan/uitknop, kan niet aanzetten	de AAN/UIT-KNOP is KAPOT	VERANDER DE AAN/UIT-KNOP
			CONTROLEER OF DE BATTERIJ NOG VOLDOENDE IS	LAGE SPANNING, OPLADEN
				BATTERIJ KAPOT VERVANG DEZE, V<5.6V
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
9	wanneer DI DI DI aan staat, klinkt het geluid de hele tijd	wanneer DI DI DI aan staat, klinkt het geluid de hele tijd	CONTROLEER OF DE BATTERIJ NOG VOLDOENDE IS	LAGE SPANNING, OPLADEN
				BATTERIJ KAPOT VERVANG DEZE, V<5.6V
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
10	zet het geluid normaal aan, maar geen woorden	zet het geluid normaal aan, maar geen woorden	Controleer of de displaybord-naar-PCB- verbinding in orde is	uitschakelen, opnieuw koppelen van de displaybordlink
			displaybord kapot	verander het displaybord
11	zet show "8" de hele tijd aan	wanneer de weegschaal wordt aangezet, tonen alle vensters 8, kan niet wegen, en het geluid is normaal	Controleer of de displaybord-naar-PCB- verbinding in orde is	uitschakelen, opnieuw koppelen van de displaybordlink
			displaybord kapot	verander het displaybord
12	kan niet opladen	Bij het opladen werkt het AC-lampje, maar kan niet opladen	Adapter	de adapter vervangen
			Batterij kapot	batterij vervangen
		Als het AC-laadlampje niet werkt,	adapter	de adapter vervangen
			adapterstekker	opladen naar beneden halen
			laadverbinding verbroken	verander het verbindingsgedeelte
			de laadverbinding met de PCB-link uit	opnieuw afdichten
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
			Batterij kapot	batterij vervangen

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Noord-Amerika
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	JCS-C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC110V/60Hz, capaciteit: 10kg, verdeling: 0,1g

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Europa
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	JCS-C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC220-240V/50Hz, capaciteit: 10kg, verdeling: 0,1g

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Australië
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	JCS-C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC220-240V/50Hz, capaciteit: 10kg, verdeling: 0,1g

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Räknevåg ANVÄNDARHANDBOK

Modell: JCS-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUNTING SCALE

Modell: JCS-C



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Ström på skärmen

1. Precisionsvågen JCS-C har exceptionell industriell kvalitet och innovativa designkoncept för SMT-produktionsräkning. Den erbjuder enastående prestanda och kan uppfylla en mängd olika arbetskrav i olika miljöer. Denna produkt fungerar som en vägnings-, räknings- och formelvåg för användning i fabriker och laboratorier. Den är avsedd för icke-kommersiell användning.
2. Flera vägningsenheter: Kg, gram, lb, ounces, karat och andra anpassade vägningsenheter är tillgängliga.
3. Förbättrad mikrovägning för exakta provtillägg: Genom att använda den senaste digitala bearbetningstekniken bibehåller den stabilitet vid avläsning samtidigt som responshastigheten för mikrotillägg förbättras avsevärt. Detta säkerställer överensstämmelse mellan det tillsatta provet och vågens avläsning.
4. Automatisk nollstabilitetsinställning: Miljöförändringar kan orsaka noll drift i displayen. Den automatiska nollstabilitetsinställningen säkerställer att vågen bibehåller vägningen från det lägsta vägningsvärdet även vid mindre miljöfluktuationer.

B. Sätt på skärmen

1. Visa "888888" i 1 sekund.	2. Visa specifikationer som "3000.1" i 0,5 sekunder.
Weight Window 888888	Weight Window 3000.1
3. Displayspanning.	4. Återgå till noll.
Weight Window dc-7.4	Weight Window 0.000

C. Gemensamma funktioner

1. Knappsatser (4 totalt):

【CAL】、【PCS】、【ENHET】、【NOLL/TARA】

9. Enkla funktioner:

- (1) Nollställningsområde: $\pm 2\%$.
- (2) Taraintervall: 2%~100%. När du använder g 【ZERO/TARE】 fungerar den som nollställning inom nollställningsområdet, annars tar den.
- (3) Standardfunktion: Enkel vägning, men kan även växlas till önskad funktion eller inställning efter behov.
- (4) Överbastning: När 100%FS + 9d överskrids visar den 【-DE-】.
- (5) Räkning: När 999999 överskrids visas 【—————】.
- (6) Lågspänning:


Under 3,55V visar den kontinuerligt spänningsvärdet.

Över 3,55V men under 3,65V indikerar det intermitterent låg spänning.

- (7) När interna koder visas efter start, uppmanas den om kalibrering eller service.

3. Indikeringslampor

Noll, Tara, PCS, Kg, g, lb, oz, ct, AC.

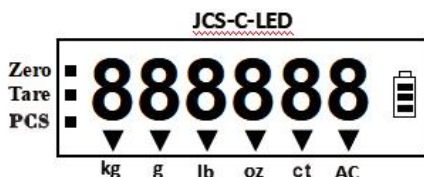

4. Enhetskonvertering

Tryck på knappen 【ENHET】 för att växla mellan Kg/g/Lb/oz/ct enheter; enhetsändringen sparas inte.

5. Räknefunktion



①



②



③



④



⑤



⑥


(8) Om provtagning har gjorts tidigare, kan du direkt växla till räkneläge genom att

trycka på knappen **【ENHET】**.

A. För att omsampla om det behövs, tryck länge på tangenten **【PCS】** för att välja om provtagningskvantiteten.

B. Medan du räknar, trycker du på knappen **【ENHET】** för att avsluta.

(2) Om ingen tidigare provtagning har gjorts, tryck på knappen **【ENHET】** tills PCS-indikatorlampan lyser för att gå in i läget för val av provtagningskvantitet:

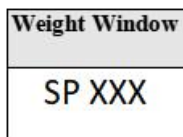

0. Tryck på tangenten **【CAL】** för att välja ett kvantitetsvärde på 10/20/50/100/200/500, placera objektet, tryck på tangenten **【PCS】** för att bekräfta och fortsätt till nästa steg.

P. Under valet av provmängd kan du trycka på knappen **【ENHET】** för att avsluta.

Obs: Om vikten är noll eller negativ kommer den att visa **【-Erro-】** och återgå till urvalet av provkvantitet.


Om den enskilda vikten är mindre än 50 % av vågdelningsvärdet kommer den att visa **【-SLAC-】** innan den går in i räkneläget.

Om den provade vikten är mindre än 40 skaldelningsvärden, visas **【-CSL-】** innan den går in i räkneläget.

D. Användarkalibrering


1. Få åtkomst till användarkalibrering:

I vägningsläge, tryck länge på knappen **【CAL】** i 2 sekunder för att komma åt användarkalibrering, vilket visar:

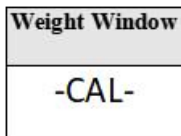


9. Få kalibreringsnollpunkten:

visar:

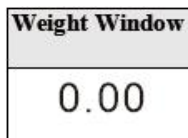

Efter att ha erhållit nollpunkten, tryck på valfri tangent fortsatt till nästa steg.

3. Välj kalibreringsviktsvärde, med en blinkande visning av kalibreringsvikten

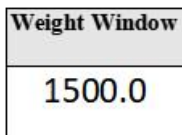

A. Om ingen ändring av kalibreringsviktsvärdet behövs, tryck på valfri knapp en gång, visa vikten, placera kalibreringsvikten, tryck på knappen **【NOLL/TARE】** för att slutföra kalibreringen.

B. Om en ändring av kalibreringsviktsvärdet behövs:

xxix. Tryck på tangenten **【PCS】** för att flytta siffrorna (med början från den högsta siffran), med den för närvarande ändrade siffran blinkande.

xxx. Tryck på **【NOLL/TARE】**-tangenten för att ändra det aktuella siffervärdet (växling från 0 till 9).


xxxi. Tryck på knappen **【ENHET】** för att bekräfta kalibreringsviktsvärdet och visa hela kalibreringsviktsvärdet blinkande.

xxxii. Efter att ha bekräftat kalibreringsviktsvärdet, placera kalibreringsvikten och tryck på knappen **【ZERO/TARE】** för att slutföra kalibreringen.

E. Inställningsläge

Tryck på knappen **【NOLL/TARE】** när du slår på strömmen för att gå in i inställningsläget och visar XXXXXX (standard 102063).

- Använd tangenten **【PCS】** för att flytta siffrorna (med början från den högsta siffran), med den för närvarande ändrade siffran blinkande.
- Använd tangenten **【NOLL/TARE】** för att ändra det aktuella siffervärdet (växling från 0 till 9).
- Tryck på knappen **【ENHET】** för att bekräfta och återgå till vägning.

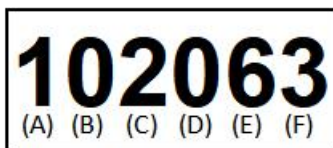

(1) Alternativ C representerar ljusstyrkeinställningar (intervall: 1~3), standard är 2:
LED: 1 - Lägst, 2 - Medium, 3 - Högst.

(2) Alternativ D representerar noll spårningsintervall (intervall: 0~9), standard är 1:

a) Nollspårningsområde = (D-värde) × 0,5d.

b) Till exempel representerar 0 auto, 1 representerar 0,5d, 2 representerar 1d, och så vidare.

(3) Alternativ E representerar linjärt kompensationsområde, standard är 0:

a) 1~9 representerar 1~9d.

(4) Alternativ F representerar standardenhetsen vid start (intervall 1~3),

standardvärdet överensstämmer med modellinställningen:

a) 1 representerar standardenhet: kg.

b) 2 representerar standardenhet: Lb.

c) 3 representerar standardenhet: g.

d) 4 representerar standardenhet: oz.


e) 5 representerar standardenhet: ct.

Notera:

- Om viktdecimalpunkten är ≥ 3 siffror och enheten är inställd på g i modellinställningen, är ändringen till kg/Lb ineffektiv (standard växlar till mer än 5 decimaler).
- När du har bytt modell blir standardenhetsen överensstämmande med modellenhetens inställning. Till exempel, om modellen var inställd på kg och standardenhetsen för start var inställd på Lb, men enheten ändrades till g under modellbytet, blir standardenhetsen för start g.

F. Modellinställningsläge

Tryck på tangenterna **【CAL】** + **【ENHET】** när du slår på strömmen för att gå in i modellinställningsläget, som visas (standard 03000.1).

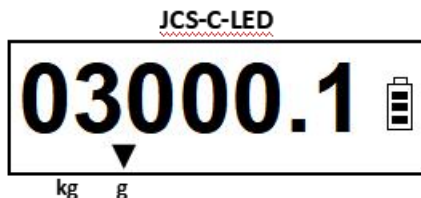

Detta representerar modellen enligt följande: Maximalt vägningsvärde på 3000,0, 1 decimal, divisionsvärde 1, enhet i g.

Använd tangenten **【PCS】** för att flytta siffror (från 6:e siffran till 2:a siffran), välj decimalkomma, divisionsvärde (siffran längst till höger) och enhet.

Använd tangenten **【NOLL/TARE】** för att ändra siffror, decimaler, divisionsvärde och enhet.

Använd knappen **【ENHET】** för att bekräfta ändringarna och återgå till vägning.

29. Ändra det maximala vägningsvärdet:

Använd tangenten **【PCS】** för att flytta siffror (från den 6:e siffran till den 2:a siffran) och använd **【ZERO/TARE】** -tangenten för att uppdatera siffrorna.

30. Ändra divisionsvärdet:

Använd tangenten **【PCS】** för att flytta till den första siffran (siffran längst till höger) och använd **【NOLL/TARE】** -tangenten för att byta divisionsvärden (1/2/5).

31. Ändra decimalerna:

Använd tangenten **【PCS】** för att flytta till den blinkande decimalkomma och använd **【NOLL/TARE】** tangenten för att växla mellan 0~5 decimaler.

32. Byt enhet för modellen:

Använd tangenten **【PCS】** för att flytta till enhetssymbolen som blinkar och använd **【ZERO/TARE】** knappen för att växla mellan kg/g.

G. Metrologisk prestanda:

Specifikationer	Kalibreringsdelningsvärde (e)	Visa divisionsvärde (d=e)	Maximal vikt (max)	Minsta vägning (min 20e)	Nollinställningsområde (±2 % Max)	Tarantellavall (+100 % Max)	Visningsgräns (Max+9E)
10 kg	0,1 g	0,1 g	10 kg	2g	±200g	+10 kg	10000,9

H. Val av strömkälla :

1, Nordamerika-kontakt: AC110V 60Hz

2, Europeisk kontakt: AC220-240V 50Hz

3, australisk kontakt: AC220-240V 50Hz

I. Miljökrav:

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet som inte överstiger 90 %

Temperatur: Förvaringstemperatur -10°C till +50°C

Drifttemperatur 0°C till +40°C

Fuktighet: Förvaringsfuktighet <70%RH (ingen frost)

J. Vanlig felsökning:

Ing a	PROBLEM	MEDEL	RESONERA	RÅDA
1	Slå på, visa "LB" och larma	LÅG BATTERI (KRAFT)	Batteri ingen ström	UPPLADDNING
			Batteriet trasigt	byt batteri
2	Slå på, visa "ED"	VÄGNINGSFEL	LASTCELLINJE TÄTNING AV	ÅTERFÖRSEGLING
			LADDA CELL BERÖR MED NÅGOT	KONTROLL
			LASTCELL SLUTET	BYT LASTCELLEN
			PCB SLUTET	BYT PCB
3	Slå på, hoppräknig	Viktfönstrets nummer vid byte, kan inte väga	för BLUTT	TORKA kretskortet och lastcellen
			FÖR SLUTSIG	ta ner PCB:n, använd alkoholrengöring först, torka den sedan
			LADDA CELL BERÖR MED NÅGOT	KONTROLL
			LASTCELLINJE TÄTNING AV	ÅTERFÖRSEGLING
			LASTCELL SLUTET	BYT LASTCELLEN
			PCB SLUTET	BYT PCB
4	Vid laddning, räkna	Viktfönsternumret vid ändring, kan inte laddas	Adapter	byt adapter
5	Digital 8 inte full show	Digital 8 inte full show, eller mindre	kortslutning i elektronisk krets	med hjälp av gummiisolerad trådlänk tillsammans
			LED trasig	byt lysdiod
			Kör trasig	byt bildskärmstavla
6	nyckeln kan inte fungera	tryck på knappen fungerar inte	nyckeln sitter fast	kontroll
			nyckeln kan inte fjädra tillbaka	byter nyckel
			nyckel elektronisk krets kortslutning	med hjälp av gummiisolerad trådlänk tillsammans
			PCB SLUTET	BYT PCB
			TANGENTBORD	BYT

			KORRODER	TANGENTBORDET
7	INGEN VIKT	ingen vikt	lastcellslinjen och PCB-länken brutna	kontroll
			LASTCELLINJE TÄTNING AV	ÅTERFÖRSEGLING
			LASTCELL SLUTET	BYT LASTCELLEN
			PCB SLUTET	BYT PCB
8	kan inte slå på	tryck på på/av-knappen, kan inte slå på	PÅ/AV-KNAPPEN BRUKTEN	ÄNDRA PÅ/AV-KNAPPEN
			KONTROLLERA ATT BATTERIET ÄR TILLÄCKLIGT	LÅG VOLT, LADDNING
				BATTERI SLUTET BYT DET ,V<5,6V
			PCB SLUTET	BYT PCB
9	när slå på DI DI DI ljud hela tiden	när slå på DI DI DI ljud hela tiden	KONTROLLERA ATT BATTERIET ÄR TILLÄCKLIGT	LÅG VOLT, LADDNING
				BATTERI SLUTET BYT DET ,V<5,6V
			PCB SLUTET	BYT PCB
10	slå på ljudet normalt, men inga ord	slå på ljudet normalt, men inga ord	kontrollera att länken mellan displaybord och PCB är ok	stäng av , länka om bildskärmstavlan
			displaytavlan trasig	byt bildskärmstavla
11	slå på show "8" hela tiden	När du slår på vågen visar alla fönster 8, kan inte väga, och ljudet är normalt	kontrollera att länken mellan displaybord och PCB är ok	stäng av , länka om bildskärmstavlan
			displaytavlan trasig	byt bildskärmstavla
12	kan inte ladda	Under laddning fungerar AC-lampan, men kan inte laddas	Adapter	byt adapter
			Batteriet trasigt	byt batteri
		När laddningslampan inte fungerar,	adapter	byt adapter
			adapterkontakt	ta ner laddningen
			laddningsanslutningen bruten	ändra kopplingsdelen
			laddningsanslutningen till PCB-länken av	återförslutning
			PCB SLUTET	BYT PCB
			Batteriet trasigt	byt batteri

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Nordamerika
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	JCS-C
4	Parameter	Klassificering(ar): AC110V/60Hz, Kapacitet: 10kg, Division: 0,1g

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Europa
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	JCS-C
4	Parameter	Klassificering(ar): AC220-240V/50Hz, Kapacitet: 10kg, Division: 0,1g

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Australien
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	JCS-C
4	Parameter	Klassificering(ar): AC220-240V/50Hz, Kapacitet: 10kg, Division: 0,1g

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support